

**Акт технического состояния
объекта культурного наследия федерального значения
(за исключением объектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия**

(здание, строение, сооружение, помещение,
отнесенное к недвижимому культурному наследию)

22.12.2020

N 44

(номер и дата заполняются должностным лицом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области)

настоящий Акт составлен в отношении объекта культурного наследия:

«Склад для хранения спирта», входящий в состав объекта культурного наследия «Завод винокуренный И.П. Ерофеева. Комплекс»

(наименование в соответствии с актом о принятии на государственную охрану)

Постановление главы администрации Новосибирской области от 18.12.2000 № 1127 «Об отнесении вновь выявленных памятников истории и культуры Новосибирской области к категории памятников местного значения и включении их в Государственный список»

(реквизиты и наименование акта о принятии на государственную охрану)

по результатам осмотра «12» ноября 2020 года

1. Общие сведения об объекте культурного наследия:

5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр)

1.1. Местонахождение (адрес) по данным уполномоченных органов:

Новосибирская область

г.Куйбышев

(населенный пункт, описание местоположения относительно населенного пункта)

улица корп./стр. пом./кв.

1.2. Категория историко-культурного значения (нужное отметить знаком V):

федеральная региональная муниципальная выявленный
(б/категории)

1.3. Вид (нужное отметить знаком V):

Памятник архитектуры	V
Памятник истории	
Памятник монументального искусства	
Ансамбль	

1.4. Тип (нужное отметить знаком V):

здание	V
сооружение	

помещение		
произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства		
монумент		

1.5. Местонахождение (адрес) по данным органов технической инвентаризации:

Новосибирская область
г.Куйбышев
(населенный пункт)
улица Омская корп./стр. 1 пом./кв.

1.6. Правообладатель(ли) (1):

не установлен

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя; ФИО физического лица, наименование и реквизиты правоподтверждающего документа)

(1) Если установлен(ы).

1.7. Краткая характеристика как памятника истории и культуры в целом, сведения о датах и истории сооружения, площади, этажности и т.п.:

Кирпичное здание склада построено в комплексе «Новотроицкого № 32 винокуренного завода торгового дома «Бр. Ерофеевы». По сведениям старожила города М.И. Аргентовой, завод был построен в 1867 году. Прямоугольное в плане строение, расположено на юго-западной стороне участка, занимаемого заводом. Сооружение состоит из двух объемов: основного двухъярусного и одноэтажного. Дополнительное одноэтажное помещение имеет отдельный вход. Вход в двусветное пространство склада осуществляется через тамбур. Внутреннее пространство склада разделено поперечной кирпичной стеной с широкими арочными проемами на две неравные по площади части. Позднее, на юго-западном фасаде была выполнена кирпичная пристройка, не имеющая исторической и художественной ценности. Постройка представляет собой типичный образец производственного здания складского назначения, выполненного в кирпичном стиле.

1.8. Современное функциональное назначение (указать от первоначального: изменилось/не изменилось):

Первоначальное функциональное назначение не изменилось.

1.9. Реквизиты и наименование правовых актов об утверждении границ территории и зон охраны:

Границы территории объекта культурного наследия Т 26.2-34 и охранной зоны ОЗ-34 утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 113-п «Об утверждении границ и режимов использования территорий, границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области».

2. Особенности, послужившие основанием для включения объекта культурного наследия в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (далее - предмет охраны):

Приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 13.12.2019 № 390 «Об утверждении особенностей (предмета охраны) объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Завод винокуренный И.П. Ерофеева. Комплекс: Производственное здание. Склад для хранения

спирта», расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, ул. Омская, 1, послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению».

(Реквизиты правового акта об утверждении предмета охраны)

1. Объемно-пространственная композиция здания кон. XIX -нач. XX вв. (включая одноэтажный объем со стороны северо-восточного фасада), прямоугольной формы плана, усложненной выступом северо-западной пристройки, в том числе высотные отметки объемов здания по венчающим карнизам, ступенчатым завершениям несущих поперечных стен (со стороны северо-восточного фасада – по фронтону);
2. Фасады:
 - 1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая оконные и дверные проемы (с учетом восстановления), лопатки, надоконное и подоконное пространство, венчающую карнизную часть, фронтоны, аттик, их месторасположение, форму, размер и оформление на кон. XIX-нач. XX вв., включая наличники (рамочное обрамление оконных проемов прямолинейным профилем, лучковые перемычки с замковой кладкой), венчающий и промежуточный карнизы, поддержанные поясом с прямоугольными «нишками» и поясом «зубчики», горизонтально идущие прямолинейные кирпичные профили;
 - 2) материал и характер отделки фасадов, элементов декора, лицевая кладка из керамического кирпича старого образца;
 - 3) материал (дерево) оконных блоков;
 - 4) рисунок переплетов окон на кон. XIX-нач. XX вв.;
 - 5) крыша кон. XIX-нач. XX вв., ее конфигурация (двускатная крыша двухъярусного объема и одноэтажного пристроенного объема со стороны северо-восточного фасада), в том числе высота коньков от уровня венчающих карнизов;
 - 6) кровельный материал (листовой металл, тип соединения – фальцы);
 - 7) материал (кровельный листовой металл) обделки ступенчатых завершений поперечных несущих стен, с учетом их восстановления.
3. Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала:
 - стены, элементы декора – терракотовый (цвет кирпича без окраски, с расшивкой швов),
 - цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационного исследования,
 - оконные и дверные блоки – уточняется в процессе реставрационного исследования.
4. Интерьеры:
 - 1) габариты и конфигурация оконных и дверных проемов (с учетом восстановления);
 - 2) оформление проемов, включая способ перевязки откосных углов и перемычек, а также ступенчатые подоконники окон.

Утвержденный предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

(описание утвержденного предмета охраны, в случае отсутствия указать актуальное состояние его разработки при наличии сведений)

3. Техническое состояние

В результате визуального осмотра технического состояния объекта культурного наследия уполномоченным(и) представителем(ями) государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция) установлено, что:

3.1. Общее состояние (характеристика состояния объекта в целом, история его видоизменений, проведенные перепланировки в помещениях, имеющиеся пристройки, надстройки и прочее): удовлетворительное.

3.2. Визуальное состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия, являющегося зданием (сооружением):

а) общее состояние: удовлетворительное.

б) фундаменты: ленточные кирпичные. Подвалы отсутствуют. По результатам осмотра состояния стен фундаменты в удовлетворительном состоянии.

в) цоколи и отмостки: цоколь кирпичный неоштукатуренный, побеленный, в отдельных местах наблюдается выветривание кладочного раствора, разрушение отдельных камней наружной версты кирпичной кладки. На северо-восточном фасаде из-за повышенного уровня грунта цоколь скрыт. В остальном состояние цоколя удовлетворительное. Отмостка северо-западного и юго-западного фасадов асфальтовая, имеет незначительные трещины, неровности, но в удовлетворительном состоянии. Отмостка на других фасадах отсутствует. Требуется устройство недостающей отмостки вдоль северо-восточного и юго-восточного фасадов.

г) стены: кирпичные неоштукатуренные, побеленные. Продольные стены основного двухъярусного объема изначально были укреплены стальными тяжами (2 шт. на нижнем ярусе, 4 шт. на верхнем ярусе), в настоящее время тяжи нижнего яруса срезаны. Наблюдается незначительное выветривание кладочного раствора в отдельных местах, разрушение наружной поверхности отдельных камней кладки на юго-восточном фасаде. На северо-восточной стене одноэтажного объема в нижней части косая трещина шириной раскрытия около 2 см. Трещина имеет стабильный характер. Состояние стен удовлетворительное. Требуется выборочный ремонт кирпичной кладки стен с инъектированием трещины.

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля): крыша бесчердачная, двускатная щипцовая. Стропила висячие из бруса, обрешетка дощатая с прозорами. Кровля металлическая из стального оцинкованного профнастила. Слуховые окна отсутствуют. Конструкция крыши в удовлетворительном состоянии.

е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: отсутствуют.

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и прочее): фасады объекта культурного наследия выполнены в кирпичном стиле. Кирпичная кладка декора побелена. Наружная обработка сооружения достаточно аскетична, что характерно для построек такого рода. Углы здания обработаны лопатками. Такие же лопатки, соответствующие внутренней стороне, членят продольные фасады на две неравные части. Редко установленные небольшие окна с лучковыми перемычками обрамлены простыми рамками наличников и завершены замковым камнем. Над нижним рядом окон проходит карниз с выступами. Наблюдается разрушение отдельных камней карниза и наличников окон. Поперечные стены возвышаются над крышами и завершены выложенным из кирпича подобием ступенчатого парапета, каждая ступень которого заканчивается небольшим карнизов. Парапет не имеет защитного покрытия, в результате наблюдаются повреждения в верхней части, особенно сильно разрушена кладка на юго-восточной стороне здания. Торцы внутренних металлических связей, в настоящее время демонтированных, отмечены на внешних стенах металлическими розетками. В целом декоративное убранство на фасадах в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт кирпичной кладки парапетов с установкой защитных металлических фартуков, реставрация поврежденных элементов декора.

з) козырьки, балконы: отсутствуют.

и) приямки, наружные лестницы, крыльца: крыльцо двухъярусного объема с бетонными ступенями, ведущими вниз в помещения, и двухступенчатое бетонное крыльцо одноэтажного объема в удовлетворительном состоянии.

к) наружные двери и окна: дверь входа в помещения одноэтажной пристройки выполнен в проеме для ворот, существовавшего первоначально. Дверь современная однопольная металлическая с полимерным покрытием, в удовлетворительном состоянии. Наружные металлические ворота тамбура двусторонние современные, окрашенные. Двусторонние ворота, ведущие из тамбура в помещения, вероятно первоначальные, деревянные обитые

жестью и окрашенные. На юго-восточном фасаде в заложенном проеме на 2-м ярусе сохранились деревянные ворота. Полотна ворот имеют расслаивание древесины, отсутствие окрасочного слоя, но следов гнили не наблюдается. Двери в удовлетворительном состоянии.

Окна деревянные, окрашенные, в удовлетворительном состоянии. Подоконники из кирпича ступенчатые побеленные в удовлетворительном состоянии. Все оконные проемы юго-восточного фасада заложены, на двух окнах 2-го яруса сохранились деревянные оконные рамы глухие, семистекольные. С внутренней стороны в проемах установлены металлические решетки. Оконные рамы имеют отшелушивания окрасочного слоя, расслоения древесины, но следов гнили не зафиксировано. Состояние окон удовлетворительное.

л) элементы водоотведения (водостоки, воронки, трубы, сливы, дренажи): Водосточные трубы и навесные желоба из оцинкованной стали имеются только на одноэтажной пристройке. На основном двухъярусном объеме водосточные трубы и желоба отсутствуют. Требуется устройство наружного организованного водостока на основном объеме здания.

3.3. Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы:

а) общее состояние: удовлетворительное.

б) перекрытия (плоские/сводчатые): чердачное перекрытие одноэтажного объема плоское деревянное, потолок подшип плитами ДСП и окрашен, в удовлетворительном состоянии. Чердачное перекрытие в двусветном помещении основного объема отсутствует. Состояние перекрытия удовлетворительное.

в) полы: бетонные и кирпичные. Уровень пола двусветного объема значительно ниже уровня поверхности земли, из-за чего наблюдается влажность пола. Полы одноэтажного объема бетонные покрыты линолеумом. В целом полы в удовлетворительном состоянии.

г) стены, связи: стены кирпичные побелены по кирпичу. В нижней части стен на высоту около 1 м наблюдаются следы увлажнения. Стены в удовлетворительном состоянии.

д) столбы, колонны: отсутствуют.

е) двери и окна (при наличии): двери современные каркасные с филенками из фанеры, окрашенные. Двери в удовлетворительном состоянии.

ж) лестницы: двухмаршевая лестница с площадкой для осмотра цистерны (в меньшем помещении основного объема) – деревянная узкая, ограждение деревянное решетчатое с профилированным поручнем, все элементы окрашены. Лестница, ведущая на площадки для обслуживания оборудования (в большем помещении основного объема) – металлическая современная. Состояние лестниц удовлетворительное.

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные элементы: отсутствуют.

и) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод, канализация): здание не благоустроено.

к) подъемные механизмы (лифты, эскалаторы): отсутствуют.

3.4. Живопись (монументальная и станковая): отсутствует.

3.5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и прочее): отсутствуют.

3.6. Состояние территории объекта культурного наследия: удовлетворительное.

а) дорожно-тропиночная сеть (садово-парковые дороги, тропы): территория имеет асфальтовое покрытие со стороны северо-западного фасада.

б) зеленые насаждения (массивы, рощи, куртины, группы, одиночные посадки, аллеи, рядовые посадки, изгородь, бордюры, шпалерные посадки, вертикальное озеленение, газоны, клумбы, цветники, рабатки, поляны, лужайки, опушки, ценные насаждения, в том числе старовозрастный древостой): на территории, примыкающей к северо-восточному, юго-восточному и юго-западному фасадам, естественное дерновое покрытие.

в) особенности рельефа (равнинный, холмистый, горный; формы рельефа - холмы, овраги, промоины, котловины и прочее; искусственно созданный рельеф - холмы, насыпи, гроты и прочее): равнинный.

г) пруды и водные источники (водоемы, пруды, ручьи, родники и источники): отсутствуют.

д) гидротехнические сооружения (водотоки, каналы, водосбросы, гроты, плотины, дамбы): отсутствуют.

е) малые архитектурные формы (беседки, перголы, трельяжи, берсо, навесы, урны, парковые скамьи и другая садовая мебель, садово-парковая, скульптура, элементы освещения (светильники, фонари), фонтаны, мосты, ограды): отсутствуют.

ж) садовые сооружения (откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, стопопандусы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады): отсутствуют.

3.7. Информационная надпись (в наличии/отсутствует, соответствует постановлению Правительства РФ от 10.09.2019 № 1178/не соответствует): отсутствует.

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью:

4.1. К юго-западному фасаду выполнена двухэтажная пристройка из кирпича (приложение № 2 схемы 1,3).

4.2. Заложены оконные проемы юго-восточного фасада (приложение № 2 схема 3).

4.3. Изменен первоначальный рисунок переплетов окон (приложение № 2 схемы 1,2).

4.4. В первоначальном проеме ворот одноэтажного объема устроена однопольная дверь (приложение 3 фото 5; приложение № 2 схема 1).

4.5. Утрачен балкон-галерея в уровне второго света.

4.6. Утрачен первоначальный вид наружных дверей.

4.7. Изменен первоначальный материал кровли (фальцевое покрытие заменено профлистом). Утрачены элементы наружного организованного водостока на основном объеме здания.

Изменения облика Памятника, указанные в п.п. 4.1 – 4.3, произошли до включения его в Реестр.

5. Наличие документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия:

№№ п/п	Наименование документации	№ и дата согласования
5.1	Технический паспорт, выполненный ОГУП «Техцентр НСО» от 14.09.2006 г.	–

6. Заключительные положения:

6.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние объекта культурного наследия на дату его осмотра и подлежит переоформлению не реже одного раза в 5 лет.

6.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик объекта культурного наследия либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению. Переоформление акта технического состояния чаще указанного в п. 6.1 периода после завершения научно-исследовательских и изыскательских работ, реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования обязательно.

6.3. Действия собственников или иных законных владельцев помещений в объекте культурного наследия, способные повлечь изменение особенностей объекта культурного наследия (предмета охраны), не согласованные с Инспекцией, являются угрозой сохранности объекта культурного наследия.

6.4. План работ по сохранению объекта культурного наследия с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, направленные на недопущение ухудшения его состояния и (или) изменения предмета охраны, определяются на основании настоящего акта технического состояния по согласованию с собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

- Приложение:
1. Поэтажные планы на 2 л.
 2. Схемы утрат и поздних элементов на фасадах на 2 л.
 3. Материалы фотофиксации на 8 л.

Акт составлен и проверен:

Должность(и) Инспекции	сотрудника(ов)	подпись	фамилия, инициалы
Специалист 1 разряда - юрист М.П.		Павлов С.В.	Павлова С.В.
Специалист отдела государственного использования М.П.		Сергей Г.В. Серебров	Г.В. Серебров

Акт подготовлен:

Должность(и) инспекции, иных лиц	сотрудника(ов) уполномоченных	подпись	фамилия, инициалы
Начальник ГАУ НСО НПЦ		Артюкова Т.А.	
Главный инженер-начальник отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ			Южанин А.Э.
Заместитель юридического отдела ГАУ НСО НПЦ			Копылова О.В.
Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ М.П.			Щербина Е.Е.

Осмотр проводили:


Должность(и) инспекции, иных лиц	сотрудника(ов) уполномоченных	подпись	фамилия, инициалы
Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ		Щербина Е.Е.	

Приложение № 1
к акту технического состояния
от 22.12.2020 № 44


Поэтажные планы

объекта культурного наследия регионального значения «Склад для хранения спирта», входящего в состав объекта культурного наследия «Завод винокуренный И.П. Ерофеева. Комплекс», расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г.Куйбышев, ул.Омская,1

План 1 этажа.

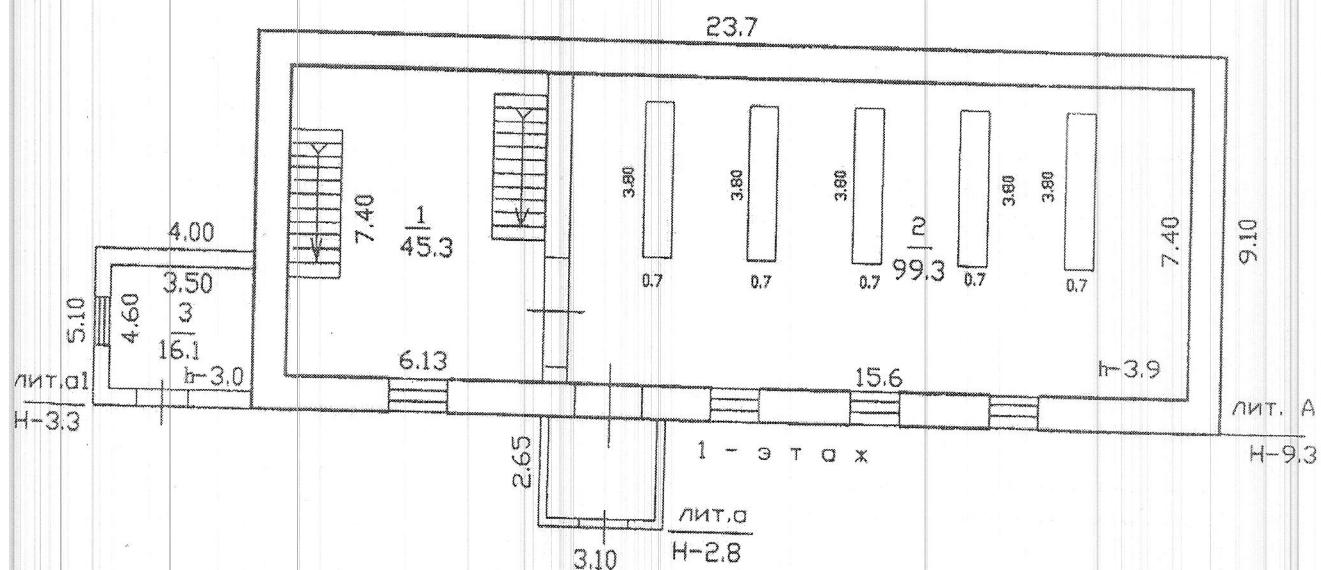

План 2 этажа.

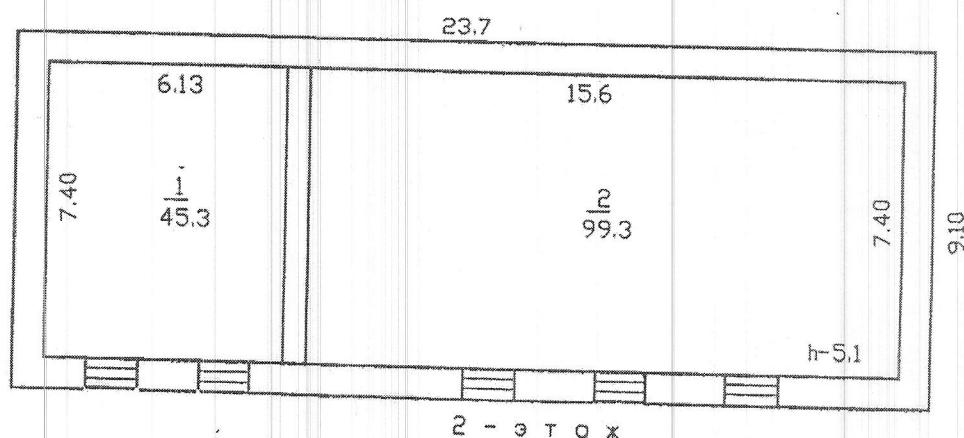

Экспликация

к поэтажному плану здания (строения), расположенного по адресу
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Омская, дом 1

Номер по плану	Назначение частей помещений	Формула подсчёта площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру						Итого по этажу строения	Самовольно возведённый или переоборудованный	Высота помещения по
			Общая	Полезная	Общая	Полезная	Общая	Полезная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	спиртохранилище	$6,13*7,40$	45,3		45,3						
2	спиртохранилище	$7,40*15,6-(0,7*3,80)*5$	99,3		99,3						
3	кабинет	$3,50*4,60$	16,1		16,1						
Итого по 1-му этажу:			1181,3		1181,3						
1	спиртохранилище	$6,13*7,40$	45,3		45,3						
2	спиртохранилище	$7,40*15,6$	99,3		99,3						
Итого по 2-му этажу:			160,7		160,7						
Итого по зданию:			321,6		321,6						

Подготовлено на основании материалов технической инвентаризации, выполненных ОГУП «Техцентр НСО» по состоянию на 14.09.2006 года.

Ведущий инженер отдела использования памятников ГАУ НСО НПЦ

Щербина Е.Е.

Приложение № 2
к акту технического состояния
от 22.12.2020 № 44

Схемы утрат и поздних элементов
объекта культурного наследия регионального значения «Склад для хранения спирта»,
входящего в состав объекта культурного наследия «Завод винокуренный И.П. Ерофеева.
Комплекс», расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район,
г.Куйбышев, ул.Омская,1

Схема 1.

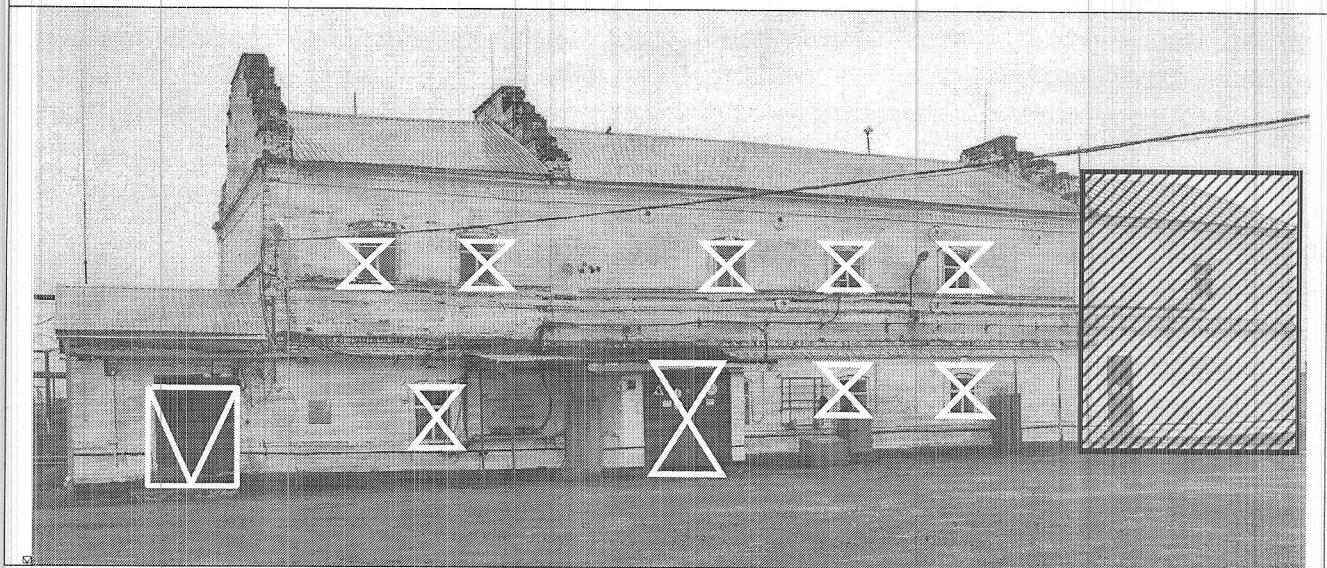


Схема 2.


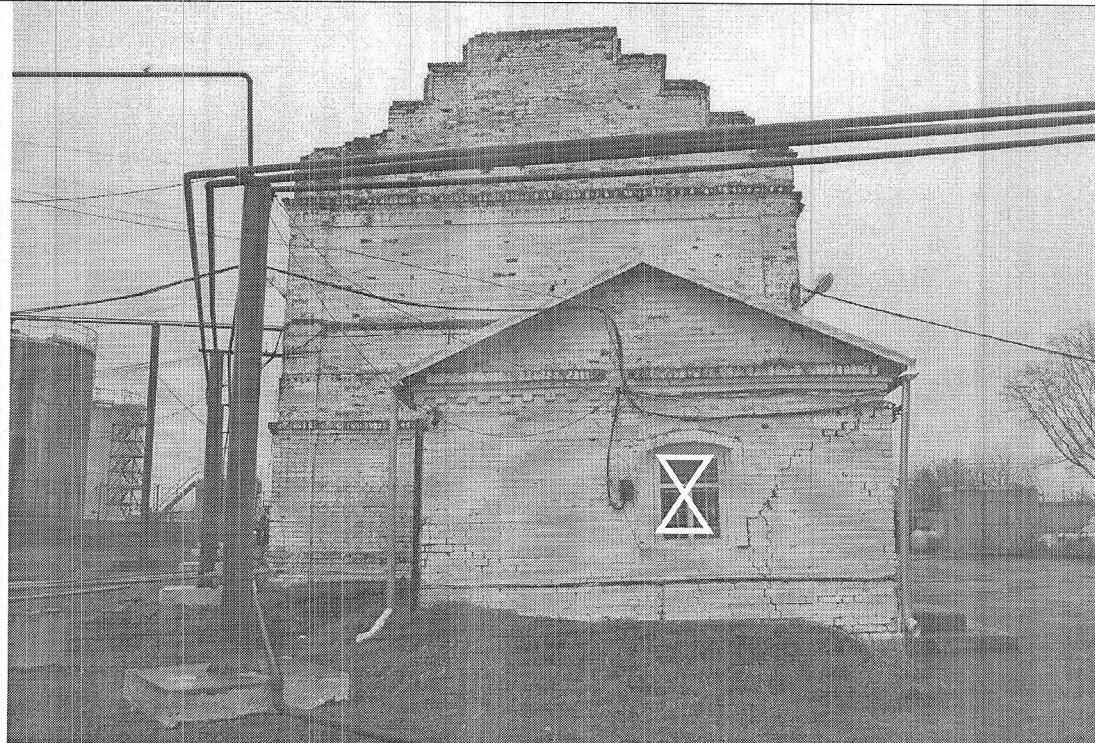


Схема 3.



Условные обозначения:

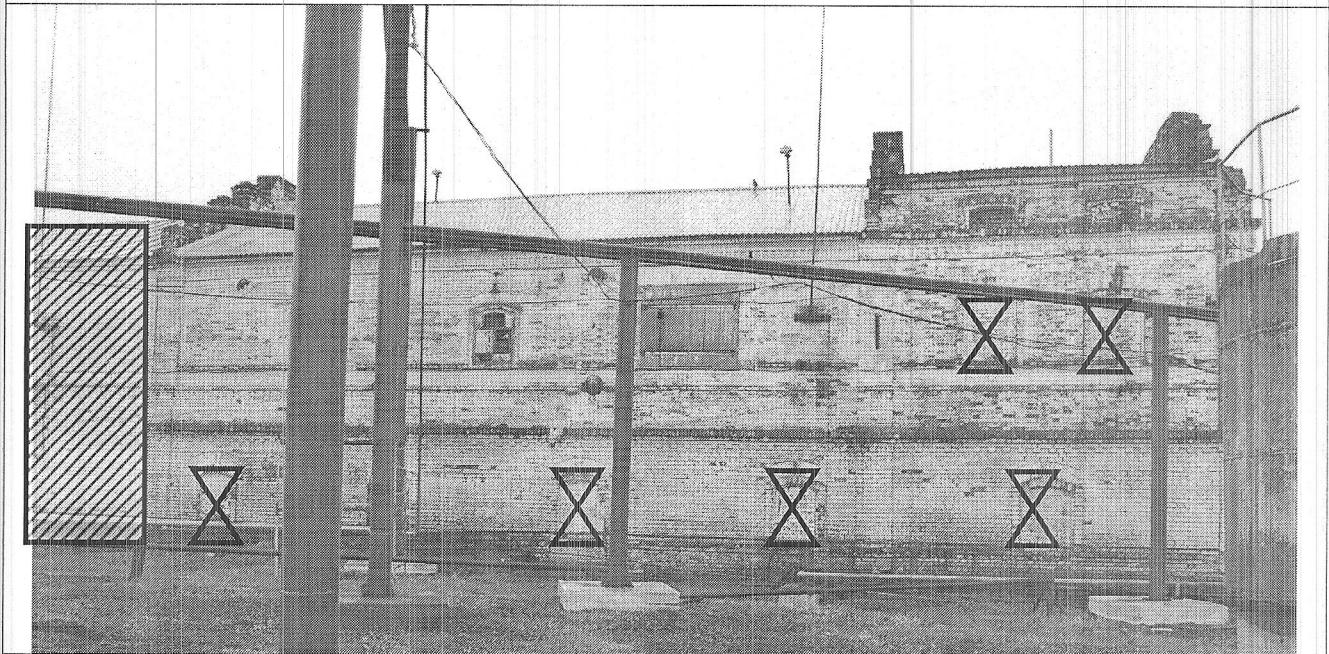

- поздние наслойения;



- устройство двери в проеме ворот;



- заполнения проемов, не соответствующие первоначальному облику.

Визы представителей исполнителя:


Должность сотрудника ГАУ НСО НПЦ	подпись	фамилия, инициалы
Начальник		Артюкова Т.А.
Главный инженер - начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий инженер отдела использования памятников		Щербина Е.Е.

Приложение № 3
к акту технического состояния
от 22.12.2020 № 44

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

объекта культурного наследия регионального значения «Склад для хранения спирта», входящего в состав объекта культурного наследия «Завод винокуренный И.П. Ерофеева. Комплекс», расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г.Куйбышев, ул.Омская,1

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ

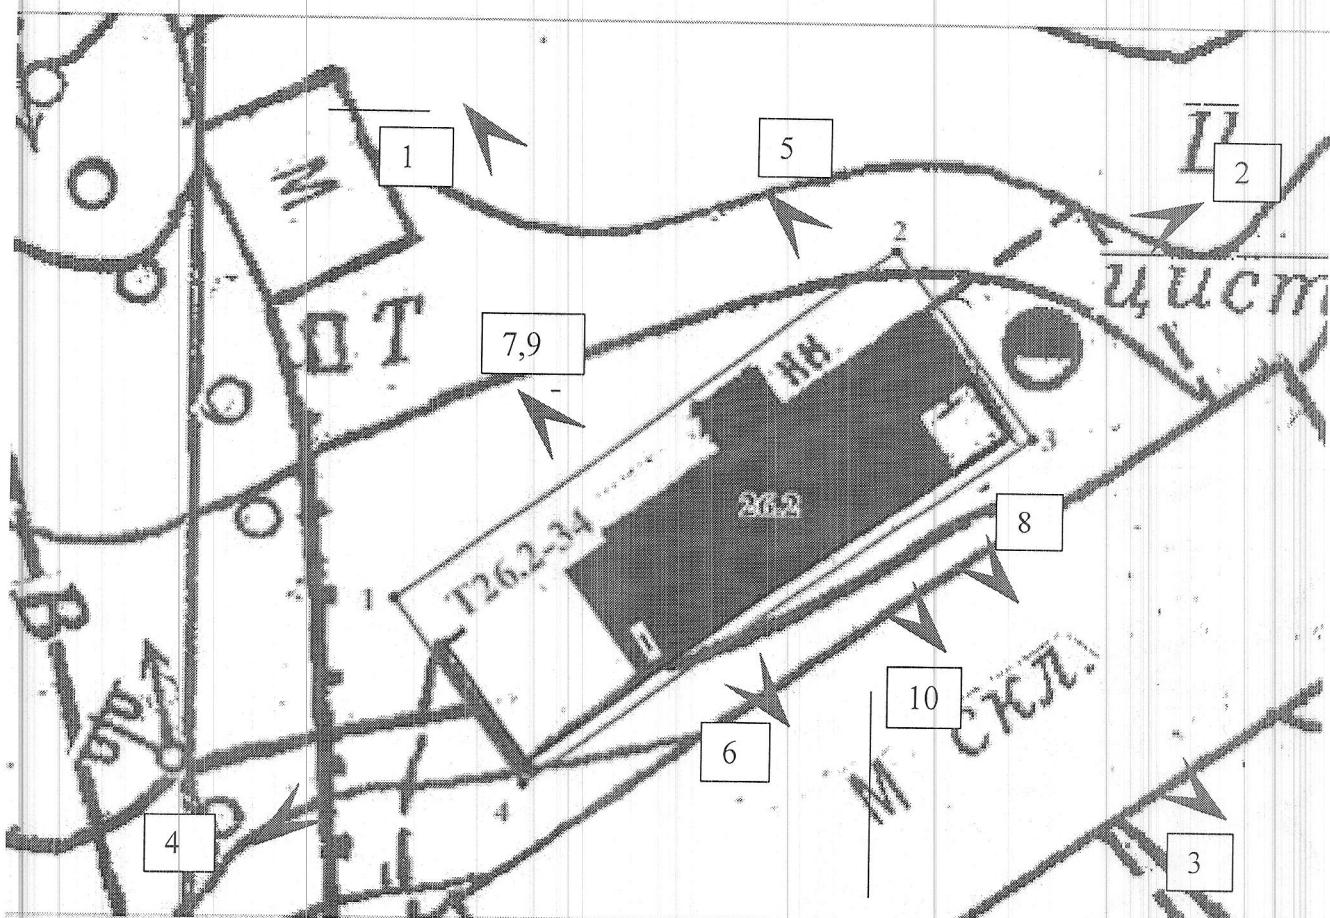

Масштаб 1:700

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- граница территории объекта культурного наследия;

T26.2-34 - индекс территории объекта культурного наследия;



2 - точка фотофиксации и номер фотографии.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ



Фото 1. Фасад северо-западный.

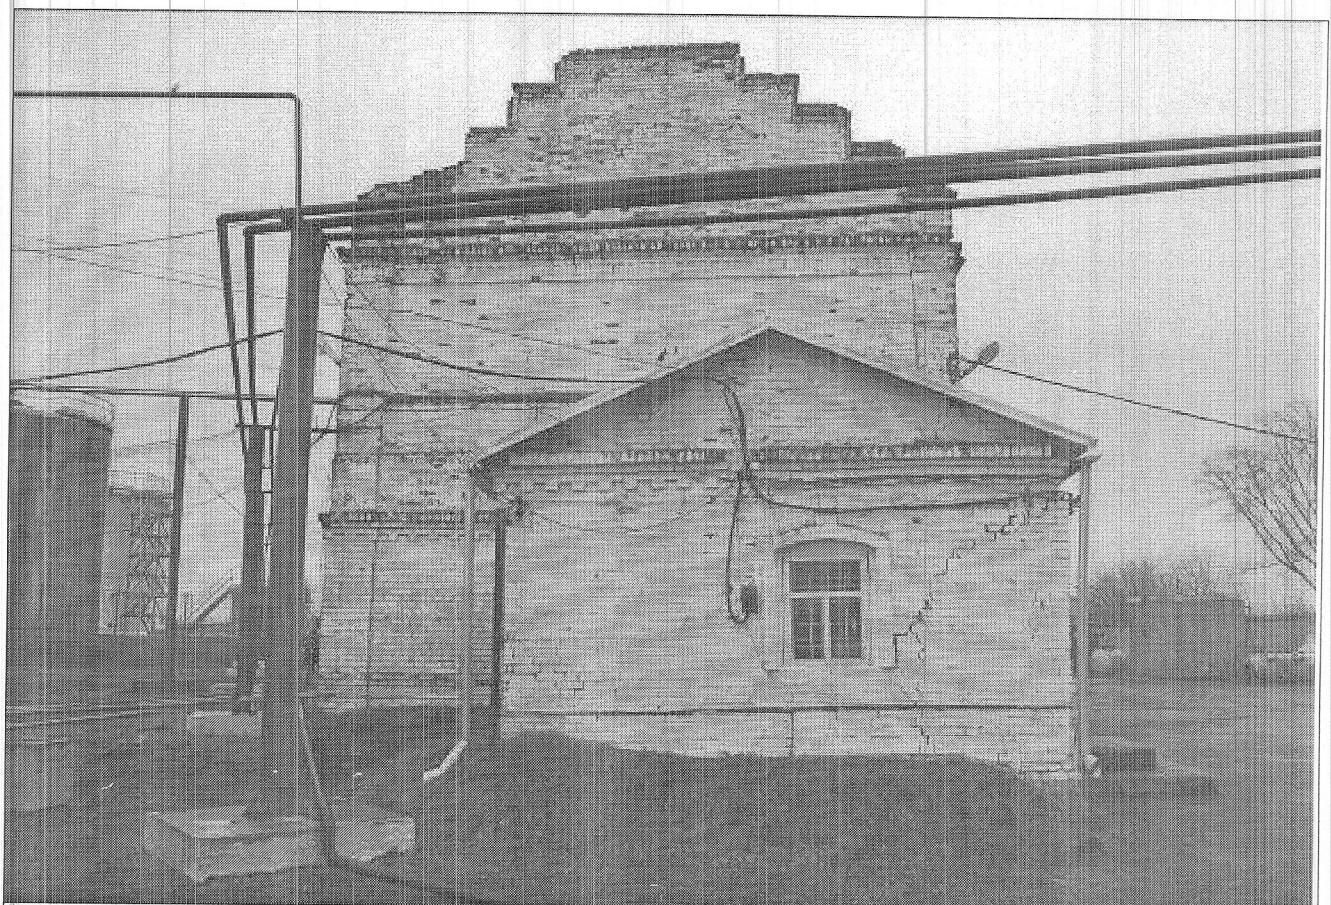


Фото 2. Фасад северо-восточный.

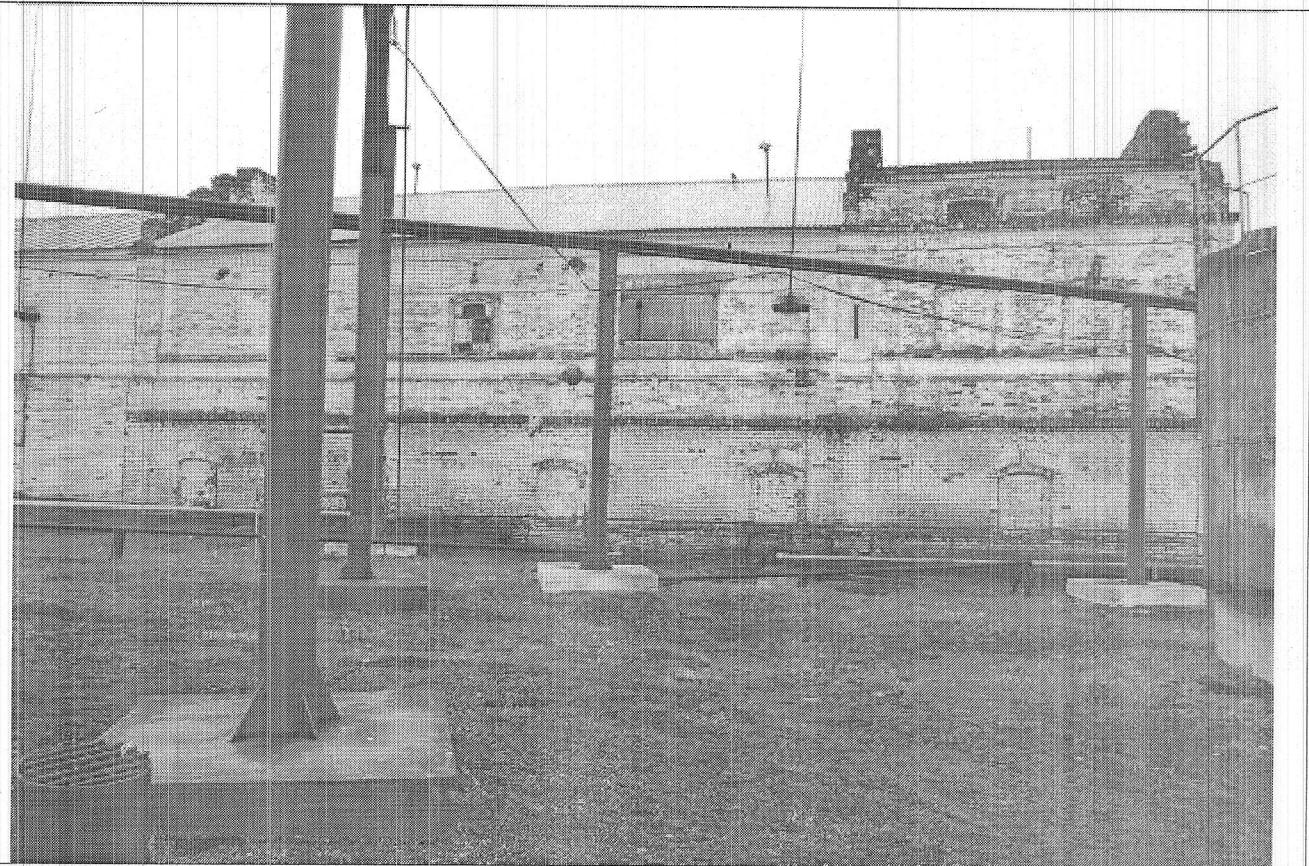


Фото 3. Фасад юго-восточный.

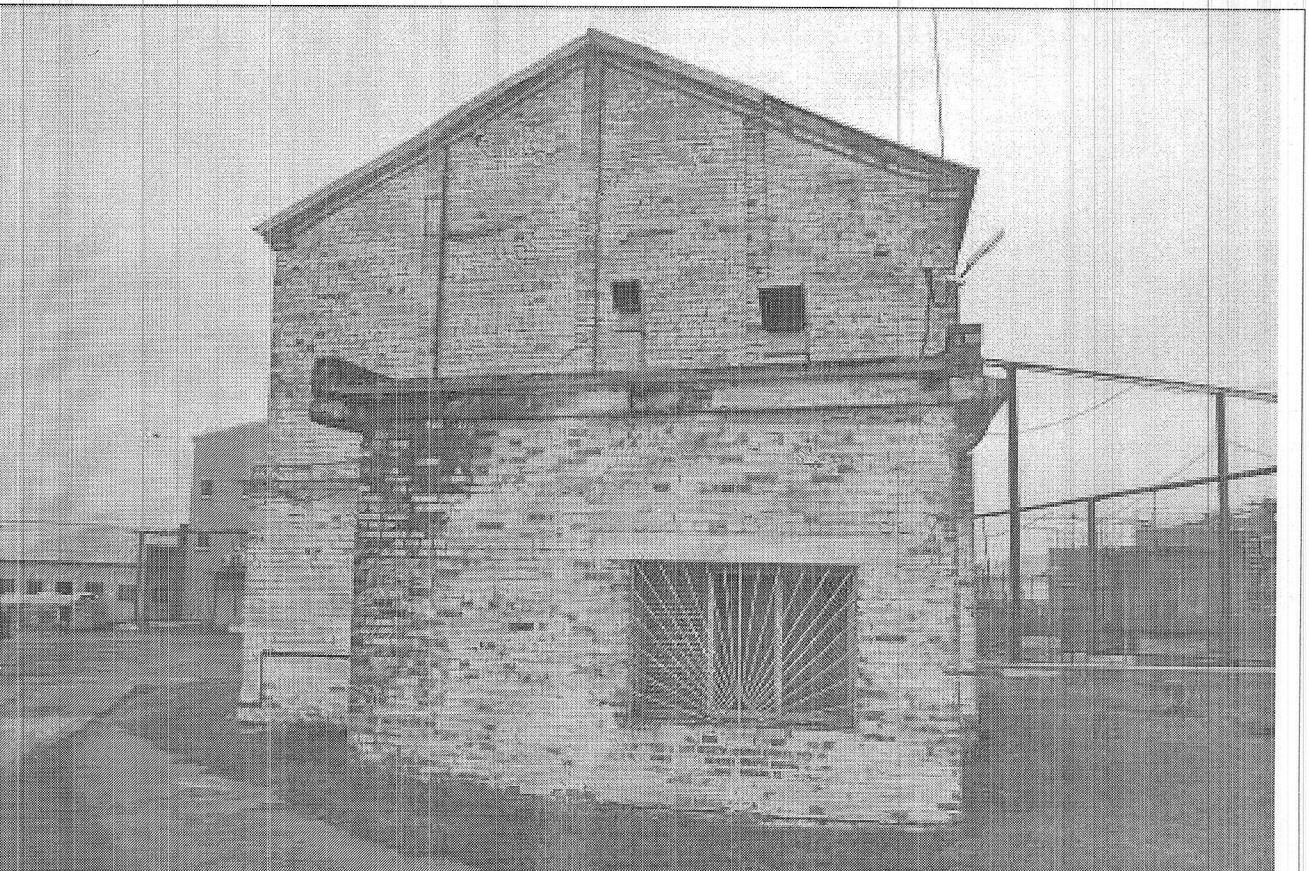


Фото 4. Фасад северо-западный. Поздняя пристройка.

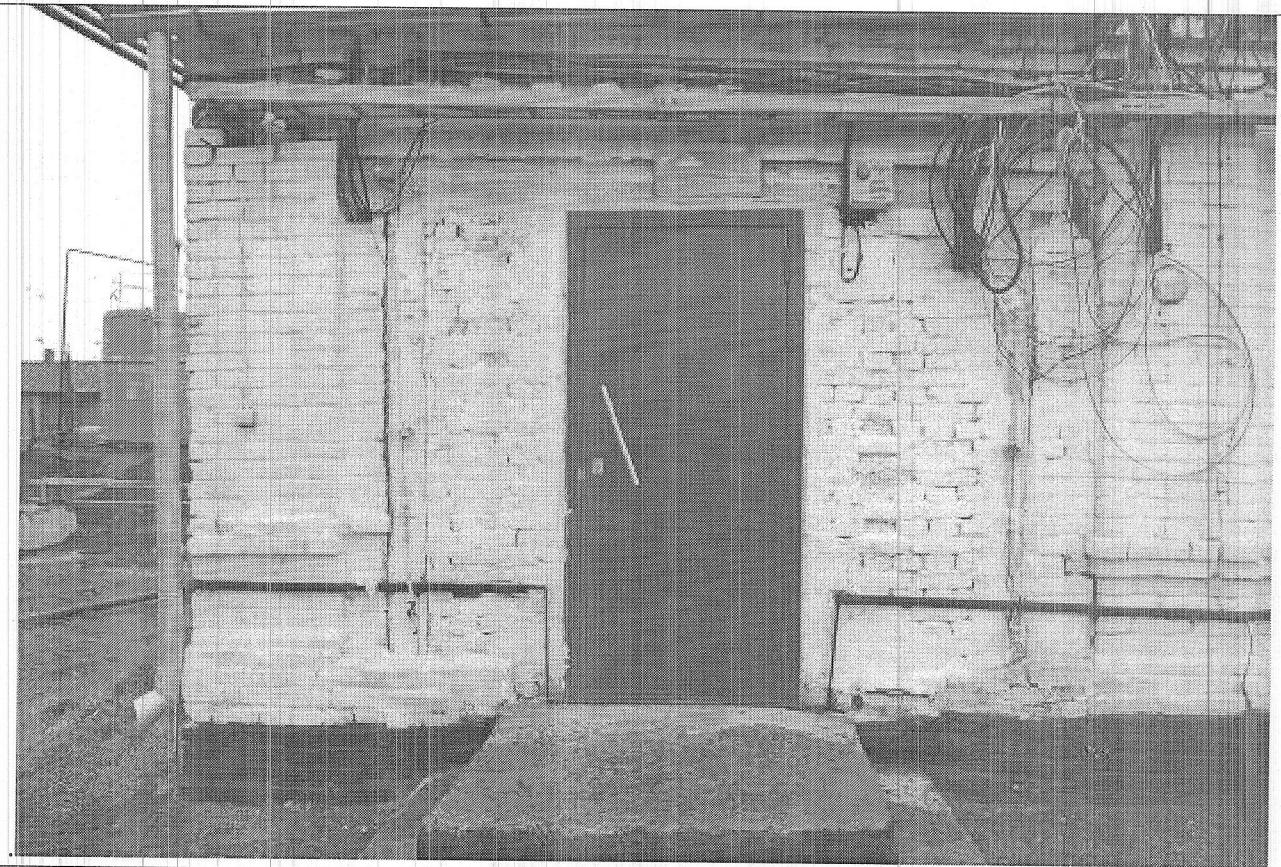


Фото 5. Фрагмент северо-западного фасада с первоначальным проемом ворот.

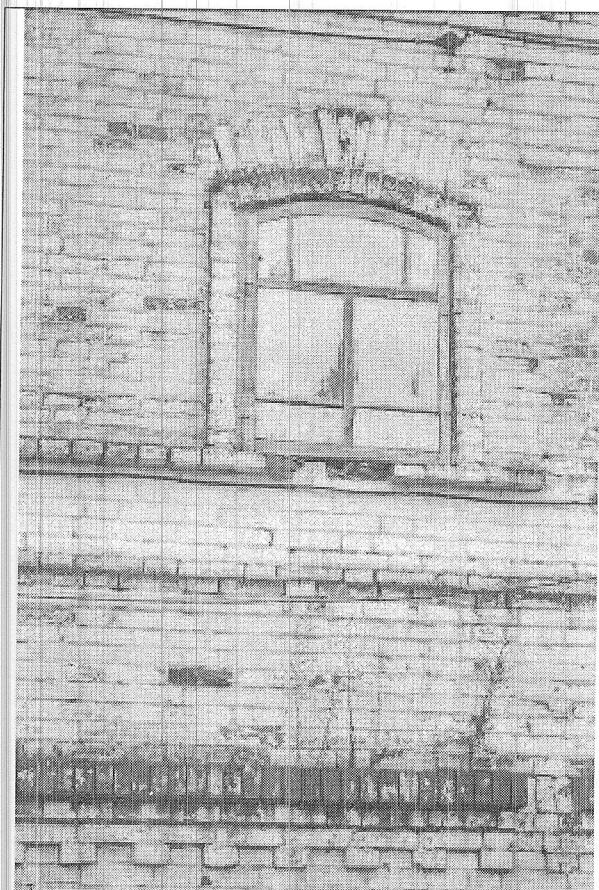


Фото 6. Наличник окна на втором ярусе.
Междуетажный карниз. Межоконная тяга.

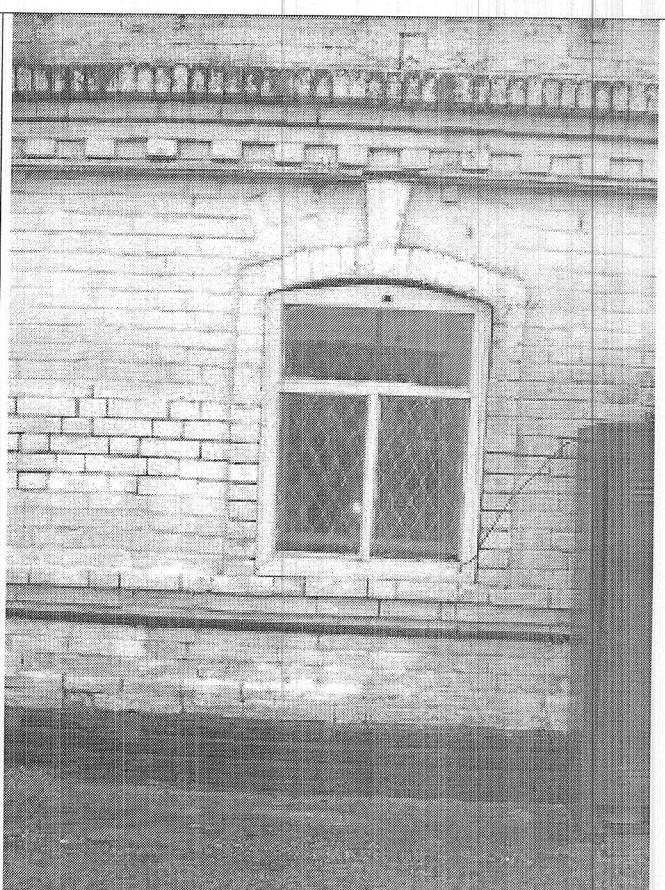


Фото 7. Наличник окна на первом ярусе.
Междуетажный карниз. Межоконная тяга.

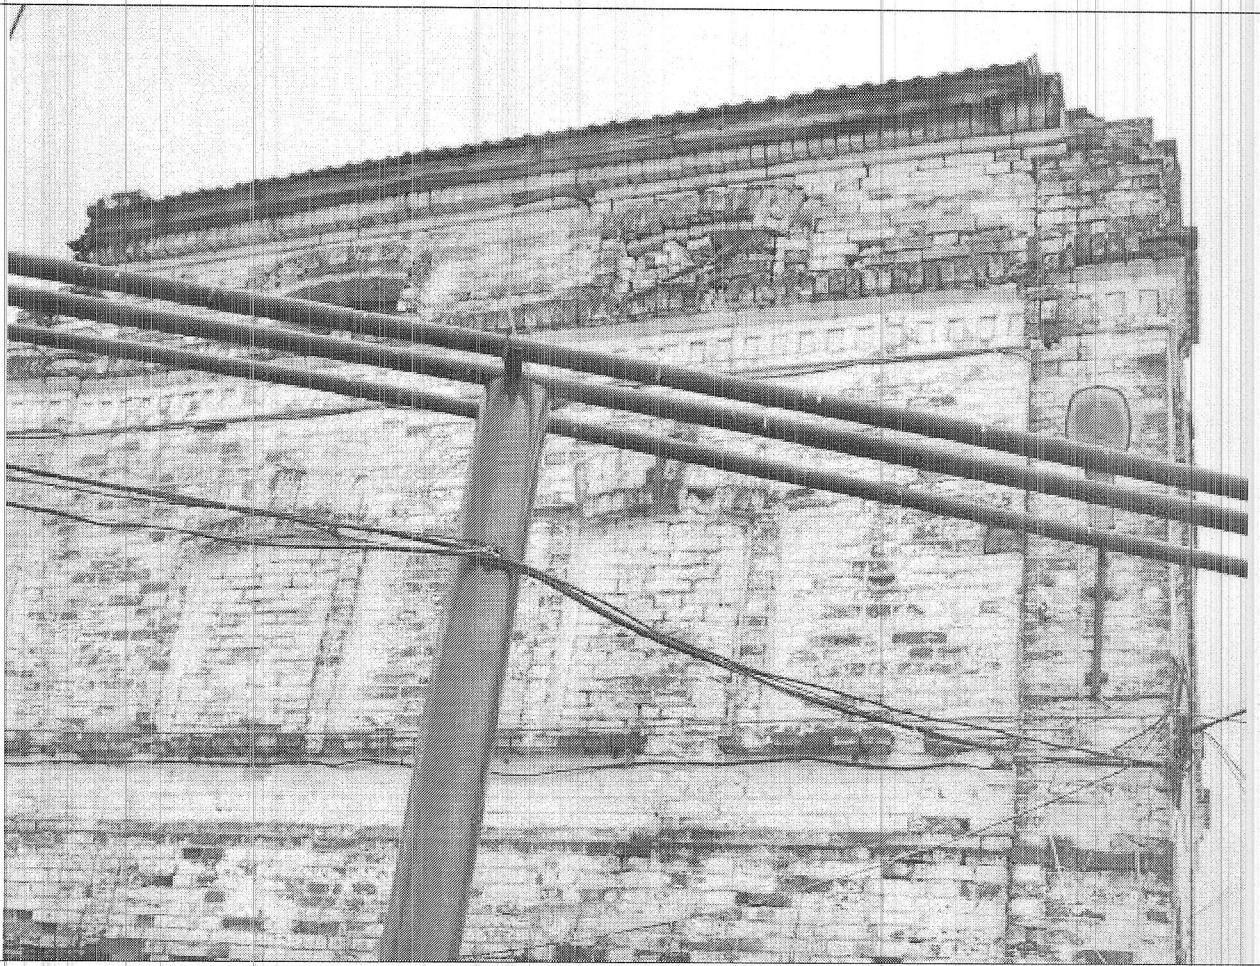


Фото 8. Фрагмент юго-восточного фасада. Карниз венчающий. Оконный проем второго яруса.

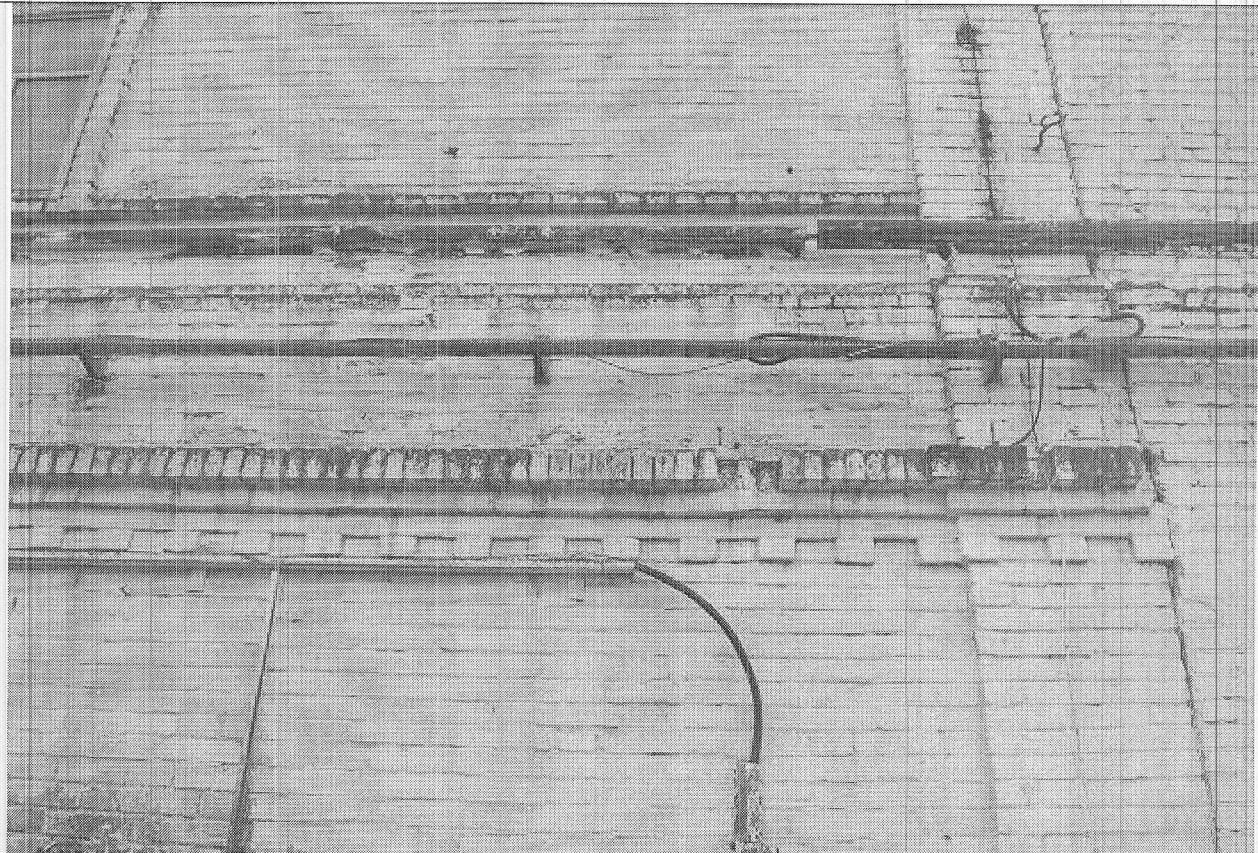


Фото 9. Фрагмент северо-западного фасада. Междуэтажный карниз



Фото 10. Фрагмент юго-восточного фасада. Сохранившиеся ворота на втором ярусе.

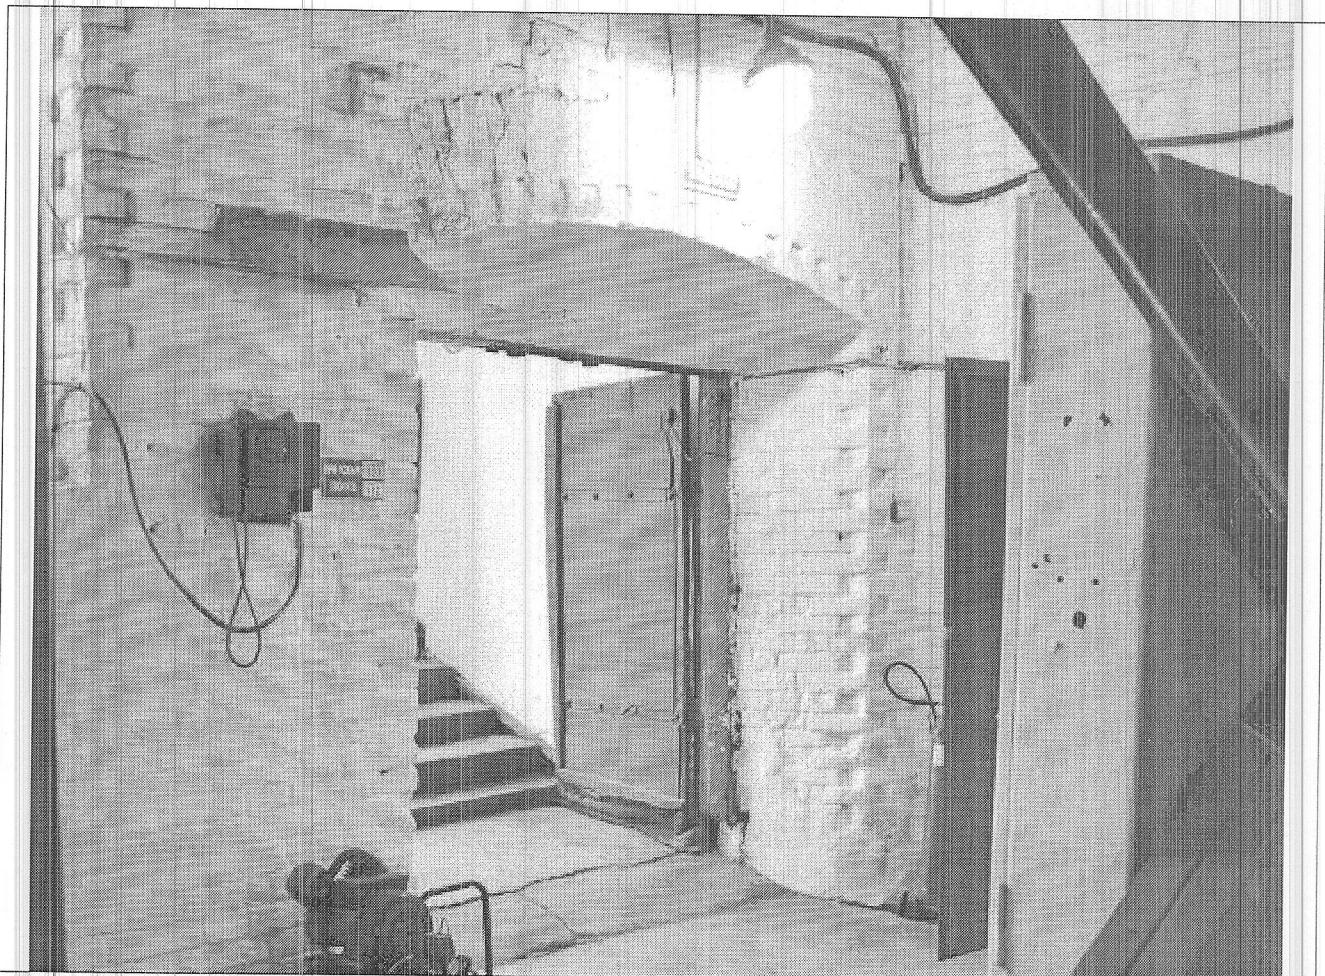


Фото 11. Фрагмент интерьера. Первоначальные ворота входа в помещения из тамбура.

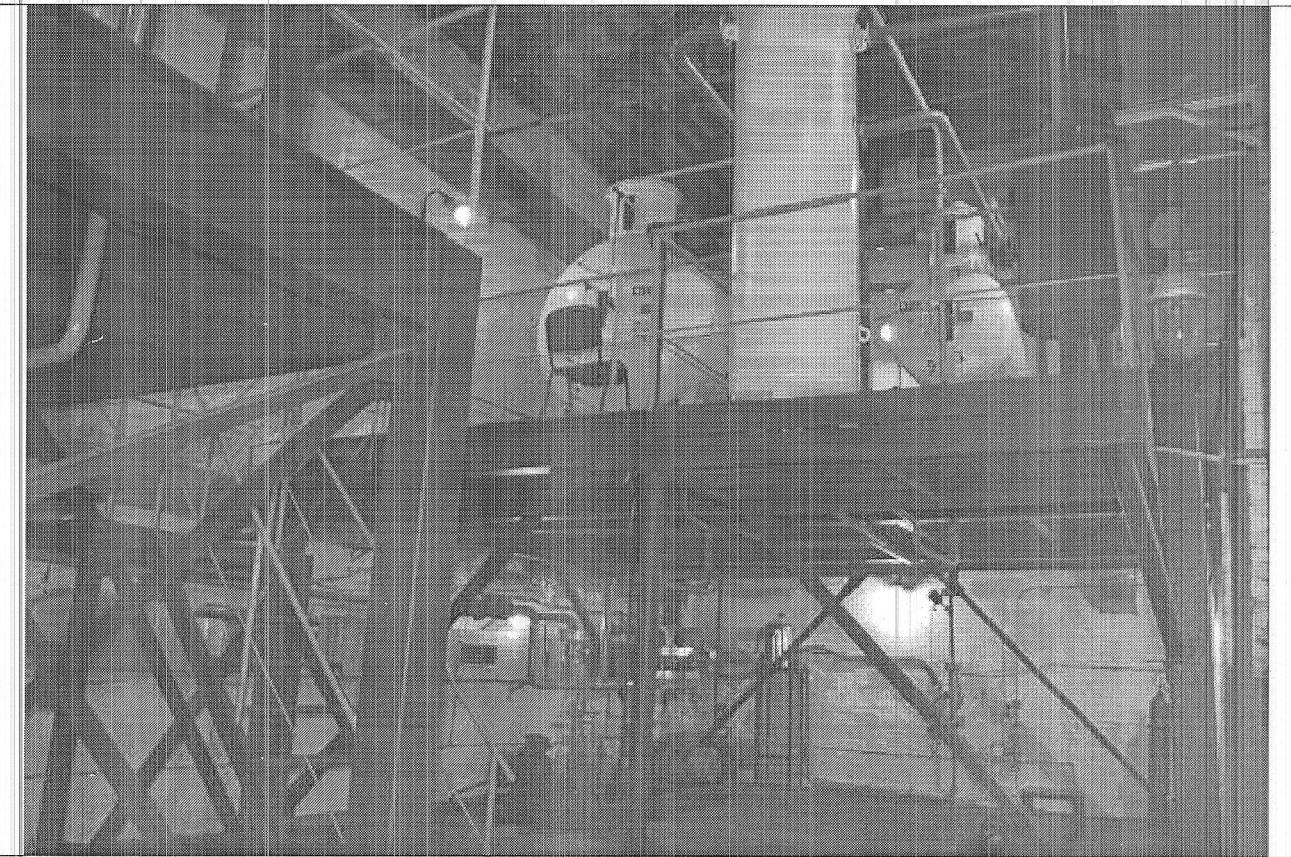


Фото 12. Фрагмент интерьера двусветного помещения.

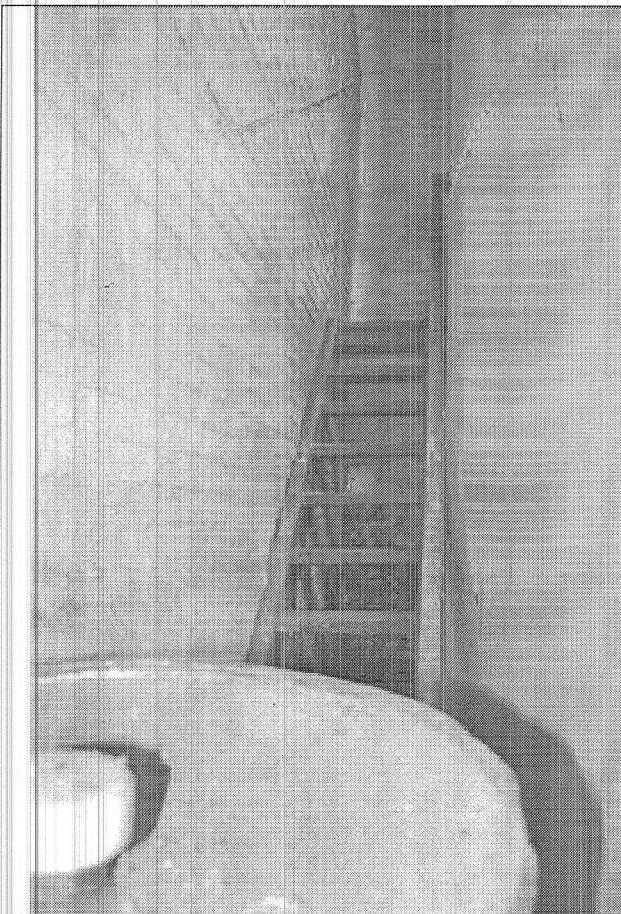


Фото 13. Лестница в меньшем помещении, фрагмент сохранившейся цистерны.

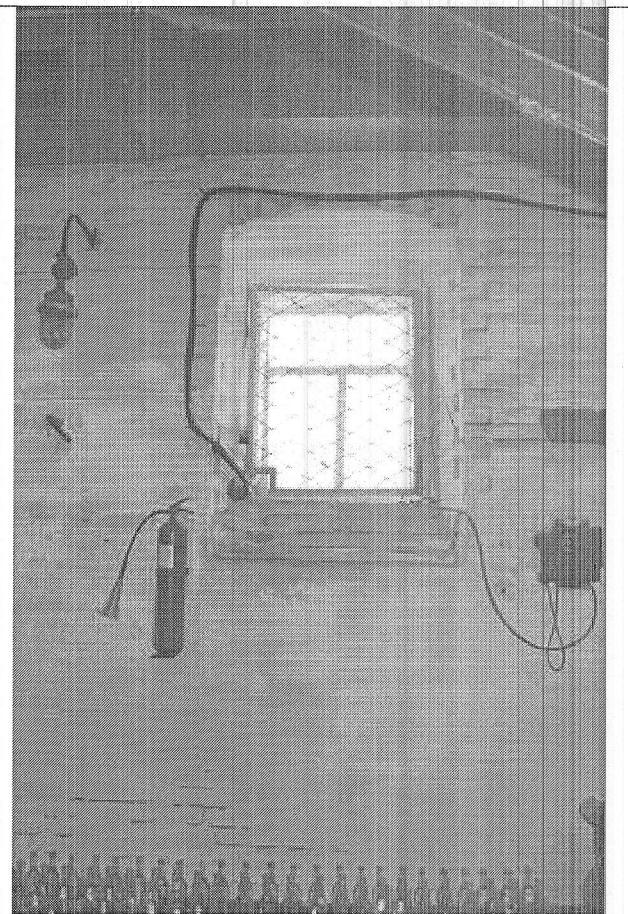
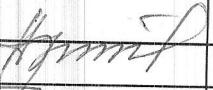


Фото 14. Оформление оконного проема в помещении.

Визы представителей исполнителя:

Должность сотрудника	подпись	фамилия, ициалы
ГАУ НСО НПЦ Начальник		Артюкова Т.А.
Главный инженер-начальник отдела использования памятников		Южанин А.Э.
Ведущий инженер отдела использования памятников		Щербина Е.Е.