АКТ
технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Спортивный клуб «Динамо» (арх. Гордеев Б.А., Тургенев С.П., инженер Никитин В.Н.)», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр),

г. Новосибирск 22.04.2019

Мы, нижеподписавшиеся: представитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (далее – Инспекция):
и.о. начальника Инспеции – Медведева Елена Геннадьевна (тел. 222-43-70),
представители государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (далее – НПЦ):
начальник – Артюкова Татьяна Александровна (тел. 222-13-07),
главный инженер-начальник отдела использования памятников - Южанин Андрей Эмилевич (тел. 227-17-68),
ведущий инженер отдела использования памятников – Коссовская Ольга Владимировна (тел. 227-17-68)
составили настоящий акт в том, что в апреле 2019 года произведен визуальный осмотр объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Спортивный клуб «Динамо» (арх. Гордеев Б.А., Тургенев С.П., инженер Никитин В.Н.)», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60 (далее – Памятник).

В результате визуального осмотра установлено:

1. Сведения о виде Памятника, его индивидуальных особенностях, техническом состоянии, функциональном назначении и намечаемом использовании:

1.1. Памятник включен в Реестр и отнесен к категории памятника архитектуры регионального значения на основании решения исполнительного комитета Новосибирского областного Совета народных депутатов от 16.02.1987 № 53. Расположен в границах территории объекта культурного наследия № Т 3-1, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 № 293-п. Границы охранной зоны объектов культурного наследия № 3 утверждены постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па.

1.2. Спортивный клуб «Динамо», построенный в 1933 году по проекту архитектора Б.А.Гордеева, С.П. Тургенева и инженера Н.В. Никитина, выходит главным северо-восточным фасадом на Октябрьскую магистраль. Местоположение и ориентация здания были определены в соответствии с направлением новой, Октябрьской магистрали, заложенным в генеральном плане города Новосибирска в 1927 г. архитектором Б.А. Коршуновым. Здание стало первым сооружением в городе, закрепившим это направление.

Здание спортивного клуба состояло из двух соединённых междк собой под углом 90^0 объёмов. К прямоугольному в плане 2-3-4- этажному главному корпусу с цокольным этажом со стороны юго-западного фасада примыкал одноэтажный игровой зал с уникальной деревянной арочной конструкцией пролётом 22,6 м, в подвальном помещении которого находился 50 метровый тир. В результате пожара 22 июля 1989 года игровой зал был полностью утрачен.

Габариты основного корпуса в плане 60,3 х 17,0 м, имеется подвал.

Здание представляет историко-культурную ценность, являясь одним из наиболее ярких примеров архитектуры конструктивизма в Новосибирске.

1.3. Функциональное назначение Памятника не изменилось.

1.4. При содержании и использовании Памятника в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного Памятника собственник или иной законный владелец Памятника обязан выполнять требования ст. 47.3, 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

2. Предмет охраны:

Особенности Памятника, послужившие основанием для включения его в Реестр и подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), утверждённые приказом Управления от 17.09.2013 № 161:

1. Объемно-планировочное решение и габариты здания в плане.
2. Фасады:
1) материал стен (кирпич);
2) отделка цоколя и стен;
3) габариты и конфигурация проёмов;
4) габариты и конфигурация крылец;
5) рисунок переплётов оконных проемов и витража лестничной клетки;
6) габариты и конфигурация балконов;
7) ограждения балконов;
8) материал и диаметр водосточных труб;
9) габариты и конфигурация стропильной крыши, покрытие кровли из листового металла.
3. Цветовое решение фасадов.
4. Оформление интерьера:
1) габариты, конфигурация и материал междуэтажных лестниц;
2) потолочные штукатурные тяги в помещениях первого и второго этажей.

Утверждённый предмет охраны может быть уточнён при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

3. Техническое состояние Памятника:

Общее состояние Памятника оценено в соответствии с критериями технического состояния объектов культурного наследия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 № 646.

Общее состояние: Удовлетворительное.

3.1. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов:

а) общее состояние: Удовлетворительное.

б) фундаменты: Фундаменты под несущими стенами бутовые ленточные, переходящие в кирпичные стены подвала, под колоннами - столбчатые. Визуально осадка не наблюдается. Состояние удовлетворительное.

в) цоколи и отмостки около них: Цоколь кирпичный, оштукатурен и окрашен. Наблюдаются трещины, отслоение, отпадение окрасочного и штукатурного слоёв до оголения кирпичной кладки (фото 6). Общее состояние цоколя удовлетворительное. Требуется выборочный ремонт.

Отмостка асфальтобетонная. Со стороны северо-западного фасада - вся в трещинах и провалах (фото 6). Со стороны юго-западного фасада отсутствует. Общее состояние удовлетворительное. Требуется выполнить отмостку со стороны северо-западного и юго-западного фасадов.

г) стены: В конструкции здания применён внутренний железобетонный каркас в сочетании с наружными кирпичными стенами. Стены облицованы штукатуркой с добавлением мраморной крошки, окрашены. Выполнена горизонтальная расшивка поверхностей по уровням оконных проёмов. Местами имеются повреждения штукатурного слоя и шелушение окрасочного, загрязнение поверхности стен (фото 7). На стенах юго-западного и северо-западного (дворовой части) фасадов штукатурный слой местами отпадает до оголения кирпичной кладки или полностью отсутствует (фото 4,5). В месте примыкания бывшего игрового зала (со стороны юго-западного фасада) на уровне 1-ого этажа выполнены одноэтажные пристройки (фото 5). На стенах юго-западного фасада установлены кондиционеры, проложены кабели и трубы воздуховодов, имеются вандальные рисунки (фото 4,5). На стене северо-восточного фасада наблюдается металлическая конструкция крепления демонтированной рекламы (фото 1).

Общее состояние стен удовлетворительное. Неудовлетворительным признаётся состояние отделочного слой стен юго-западного фасада. Требуется ремонт отделки стен юго-западного фасада и выборочный ремонт по остальным фасадам с последующей окраской.

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша двускатная чердачная, над мезонином и современными дворовыми пристройками – односкатная.

Покрытием 4-х этажного объема являются металлические фермы (фото 8). В 2-х этажной части стропильная система деревянная, наслонная. Перекрытие мезонина железобетонное. Кровля фальцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием по деревянной обрешетке (фото 1,9). Карнизная подшивка кровельных свесов 2-этажной части северо-восточного фасада выполнена из досок, которые в настоящее время рассохлись и деформировались, а местами отсутствуют (фото 10). По остальным фасадам карниз кирпичный ступенчатый оштукатуренный с окраской (фото 11). Наблюдается локальное нарушение окрасочного слоя по всем фасадам и разрушение штукатурного слоя до оголения кирпичной кладки на северо-западном фасаде (фото 3,9). На юго-западном скате 4-х этажного объёма выполнено слуховое окно прямоугольной конфигурации с заполнением проёма металлической сеткой (фото 11), на кирпичном фронтоне юго-восточного фасада – прямоугольное застеклённое окно (фото 2).

Водосток наружный организованный. На главном фасаде водосточные трубы круглого сечения выполнены из оцинкованной стали с остатками краски на поверхности (фото 9), на дворовом фасаде – прямоугольного сечения из чёрного металла, окрашены. Окрасочный слой повсеместно нарушен, наблюдается ржавчина (фото 11).

Общее состояние конструкций крыши и кровли удовлетворительное. Требуется ремонт и окраска карнизов, очистка от старой краски водосточных труб и окраска их заново.

е) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): В композиции фасадов явно прослеживаются конструкции и функции помещений клуба (фото 1-5). Асимметричное построение главного северо-восточного фасада подчеркивается перепадом этажности к более низкому правому флангу, который компенсируется небольшим мезонином (фото 1). В центральной части главного фасада лестничная клетка, обозначена вертикальным угловым витражом на всю высоту здания. Иное оформление получила лестничная клетка у левой юго-восточной торцевой стены: эркер со щелевидными поперечными оконными проемами (фото 2). Характерными горизонтальными элементами фасада являются: балкон-галерея Г-образной формы (с поворотом на северо-западный фасад) между первым и вторым этажами, а также горизонтальные пояски, подчеркивающие ряд оконных проемов второго этажа. Величина оконных проемов, ритмически чередующихся по этажам, разная. Размеры окон отвечают объему помещений и их потребности в освещении. Особенностью архитектурного облика является сочетание глухих плоскостей фасада с разными по форме и величине оконными проёмами и ленточным остеклением.

Состояние удовлетворительное.

ж) козырьки, балконы, лоджии: Козырьки и лоджии отсутствуют.

Балконы расположены на северо-восточном (главном) фасаде: балкон-галерея Г-образной формы (с поворотом на северо-восточный фасад) на 2-м этаже и два балкона на 3-м и 4-м этажах, примыкающих к ризалиту главной лестничной клетки (фото 1). Балконные плиты прямоугольные железобетонные. Ограждение выполнено в виде глухого железобетонного экрана. На плитах и ограждении и снаружи и изнутри местами наблюдается отслоение штукатурного слоя (фото 12,13).

Общее состояние балконов удовлетворительное. Требуется выборочный ремонт балконных плит и ограждений.

з) приямки, крыльца: На главном (северо-восточном) фасаде перед входами устроены современные высокие железобетонные крыльца: одно с глухим ограждением, облицованным мраморными плитками серого цвета, которые местами отпали, а ступени деформировались (фото 15), другое с металлическим решётчатым ограждением (фото 14). Состояние крыльца с металлическим ограждением удовлетворительное, а с глухим – неудовлетворительное. Требуется ремонт крыльца с глухим ограждением.

Световые приямки окон подвала со стороны северо-восточного фасада ленточные глубокие с высокими бортиками, облицованные гладкой мраморной плиткой. По верху бортиков установлено окрашенное металлическое ограждение, местами по верху приямков установлены металлические решётки (фото 16). Дно приямков бетонное, стенки не оштукатурены. Отделочная плитка бортиков повсеместно сломана или отсутствует, краска на ограждении вспучивается и отпадает (фото 17). Покрытие днища нарушено, местами завалено бытовым мусором. Со стороны юго-западного фасада приямки не глубокие с кирпичными оштукатуренными бортиками, днища либо бетонные, либо отсыпаны гравием (фото 18). Штукатурка на бортиках повреждена, отдельные кирпичи отсутствуют.

Общее состояние световых приямков неудовлетворительное. Требуется очистка от мусора и ремонт.

3.2. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) общее состояние: Внутренние помещения клуба неоднократно подвергались перепланировкам из-за приспособления их для разнообразных текущих нужд. Состояние удовлетворительное.

б) перекрытия (плоские, сводчатые): Над подвалом (цокольным этажом) перекрытие железобетонное монолитное (фото 20). Над 2-м этажом в 4-х этажной части (под гимнастическим залом) – железобетонное (фото 21), в 2-х этажной части здания – деревянное по железобетонным балкам. Чердачное перекрытие над гимнастическим залом деревянное по металлическим прогонам, утеплённое. Потолки оштукатурены и побелены. В большинстве служебных помещений выполнены подвесные потолки и подшивные потолки, в гимнастическом зале потолок натяжной.

Общее состояние удовлетворительное.

в) полы: Полы дощатые по лагам, в коридорах и некоторых помещениях настелен линолеум (фото 20). В холле и коридоре 1-ого этажа пол мозаичный (фото 23), в санузлах облицован метлахской и керамической плиткой, на лестничных площадках – керамической 8-гранной плиткой (фото 25).

Общее состояние полов удовлетворительное.

г) стены, их состояние, связи: Несущие стены кирпичные оштукатуренные. Отделка современная разнообразная: пластиковые панели, шифер, обои, окраска масляной краской, керамическая плитка (санузлы). В лестничных клетках стены облицованы полированными плитками из природного материала (фото 25), в вестибюле – полированными мраморными плитками.

В помещении теплового узла стены имеют трещины и локальное отпадение штукатурного слоя, поражение грибком, повреждение окрасочного слоя (фото 22).

Общее состояние стен удовлетворительное. Требуется лечение стен подвала от грибка, ремонт отделки.

д) столбы, колонны: Имеются монолитные железобетонные колонны прямоугольного сечения. Поверхности оштукатурены и окрашены (фото 24). Состояние удовлетворительное.

е) двери и окна: Большая часть окон заменена на блоки из ПВХ профиля со стеклопакетом и выполнена без сохранения первоначального рисунка переплётов (фото 1-5). Под всеми окнами имеются сливы из оцинкованной стали без окраски. В некоторых оконных проемах установлены металлические решетки с разнообразным рисунком.

Общее состояние окон удовлетворительное.

Уличные входы оборудованы современными внутренними остеклёнными тамбурами из дюралюминиевых профилей с полимерным покрытием (фото 14,15). Внутренние двери современные, деревянные и металлические. Общее состояние дверей удовлетворительное.

ж) лестницы: Имеются две внутренние двухмаршевые лестницы с углом поворота на 180^0. Ступени железобетонные с мозаичными проступями, уложены по стальным косоурам, ограждение маршей металлическое решётчатое с деревянным профилированным поручнем. (фото 25). На ступенях наблюдаются сколы, местами оголение арматуры. Подъём на чердак выполнен металлическим маршем (фото 26). На лестничных маршах на 5-этаже сохранилось первоначальное ограждение в виде сплошного деревянного экрана (фото 27).

Общее состояние лестниц удовлетворительное. Требуется выборочный ремонт повреждённых ступеней.

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: На потолках ряда помещений 1-ого и 2-ого этажей имеются штукатурные тяги простой формы (фото 24).

3.3. Живопись (монументальная и станковая): Отсутствует.

3.4. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.): Отсутствуют.

3.5. Сад, парк, двор, ворота и ограда: На территории перед главным фасадом устроена автомобильная стоянка с металлическим ограждением и асфальтобетонным покрытием (фото1). На дворовой территории расположены хозпостройки (гаражи, склады и т.п.). Покрытие двора отсутствует, местами отсыпано щебнем.

3.6. Прочее: Здание полностью благоустроено (центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод и канализация, электроосвещение). Электропроводка скрытая.

3.7. Наличие информационной надписи: Установлена на главном (северо-восточном) фасаде (фото 1,19).

4. Утраты. Поздние элементы, не обладающие историко-культурной ценностью:

4.1. В конце1940-х – начале 1950-х годов была проведена реконструкция крыши здания:
- замена металлодеревянных стропил покрытия гимнастического зала на металлические фермы;
- общий подъём уровня карниза и изменение мансардной геометрии крыши на двускатную (Приложение № 2, схема 1);
- ленточное наклонное остекление гимнастического зала заменено вторым дополнительным ярусом (Приложение № 2, схема 1);
- открытый солярий реконструирован в мезонин с витражным заполнением проемов (Приложение № 2, схема 2);
- плоская кровля 2-этажного объема реконструирована в односкатную, а парапет на фасаде трансформирован в карнизный свес (Приложение № 2, схема 2).

4.2. В результате пожара, произошедшего 22.07.1989г. полностью утрачен одноэтажный двухсветный игровой зал габаритами в плане 36.6х23.8 м. Подвал под залом засыпан. В месте примыкания того зала на уровне 1- ого этажа выполнены одноэтажные пристройки (Приложение № 2, схема 4. Материалы в архиве НПЦ отсутствуют).

4.3. Утрачены линейные русты в облицовке стены объема главной лестничной клетки и по ж/б ограждениям балконов (фото 28).

4.4. Утрачены первоначальные гладко оштукатуренные поверхности стен.

4.5. Изменен облик центральных входов: утрачены козырьки (Приложение № 2, схема 1), а на одном из крылец выполнены глухие ограждающие парапеты, которые наряду со ступенями в 1988 г. были облицованы мраморной плиткой (фото 28).

4.6. Изменен интерьер вестибюля на 1-м этаже:

- изначально обширное помещение разделено современными перегородками (выгорожены арендуемые площади магазина);
- выполнен мозаичный пол с брекчией (фото 23).

4.7. Большая часть деревянных окон заменена на окна из ПВХ профиля со стеклопакетом без сохранения первоначального рисунка переплётов (переплёты деревянных окон тоже выполнены без сохранения первоначального рисунка).

4.8. На юго-западном фасаде установлены наружные блоки кондиционеров и металлические воздуховоды (Приложение № 2, схема 3 . Материалы согласования в архиве НПЦ отсутствуют).

4.9. На стенах фасадов на ограждении балконов размещена реклама и вывески (Приложение № 3).

4.10. В правой части юго-западного фасада выполнена одноэтажная современная пристройка (Приложение № 2, схема 3).

4.11. Угловой ленточный витраж в объёме главной лестничной клетки заменён на обычное остекление (Приложение № 2, схема 1).

5. Фототаблица:

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ ПАМЯТНИКА

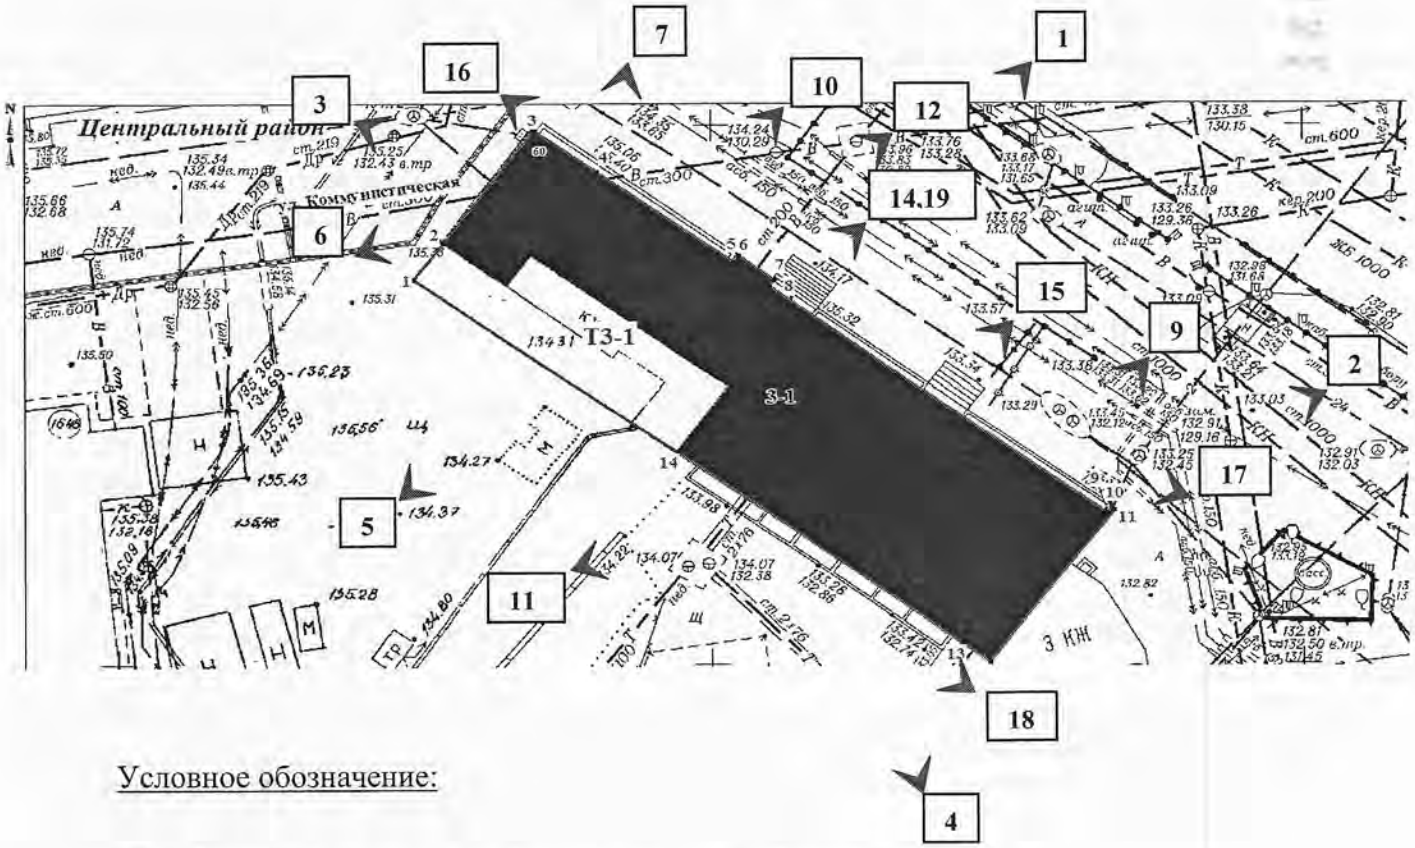

Условное обозначение:

7 - точка фотофиксации и номер фотографии

1. Северо-восточный (главный) фасад.

2. Юго-восточный фасад с примыкающим переходом в здание бассейна.

3. Северо-западный фасад.

4. Правая часть юго-западного (дворового) фасада.

5. Левая часть юго-западного (дворового) фасада.

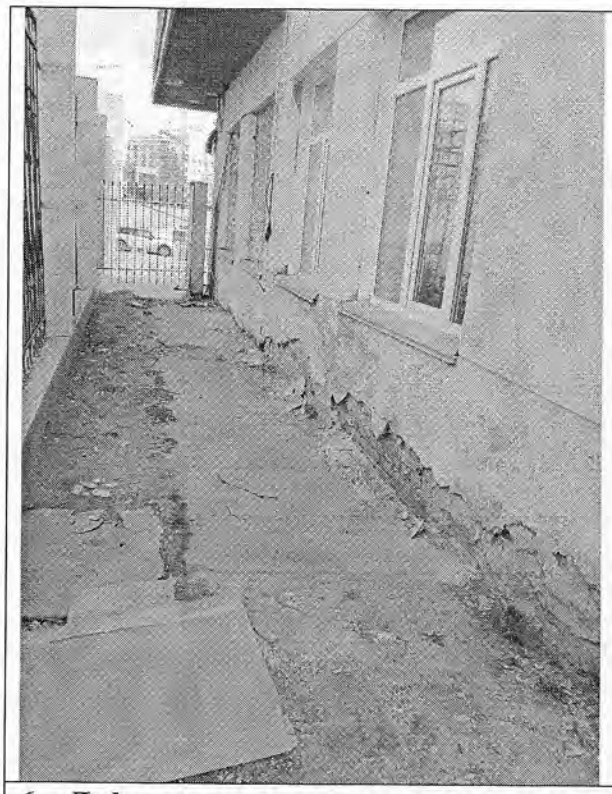

6. Дефекты отделки цоколя северо – западного фасада. Состояние отмостки.

7. Нарушение отделочного слоя стены 2-этажной части северо-восточного фасада.

8. Конструкции крыши над 4-этажной частью здания.

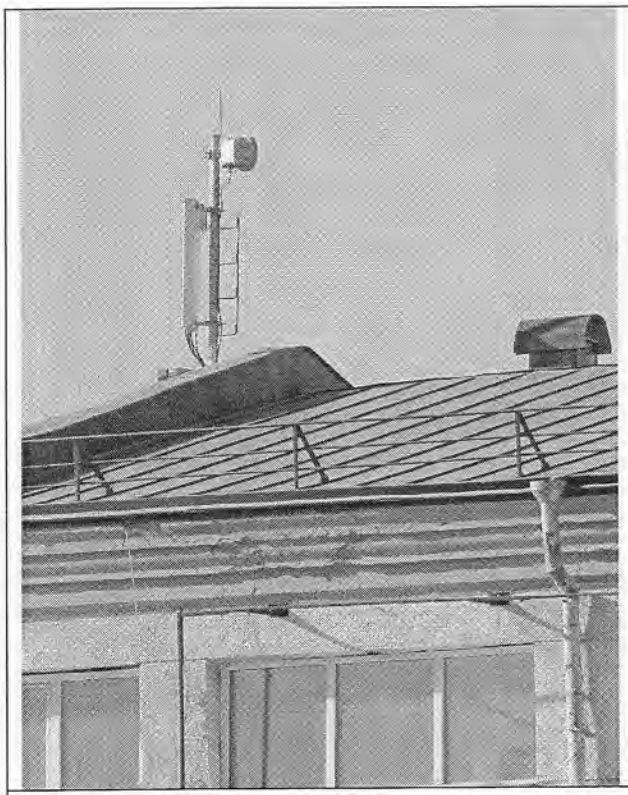

9. Дефекты отделки кирпичного карниза 4-этажной части северо-восточного фасада. Фрагмент кровли.

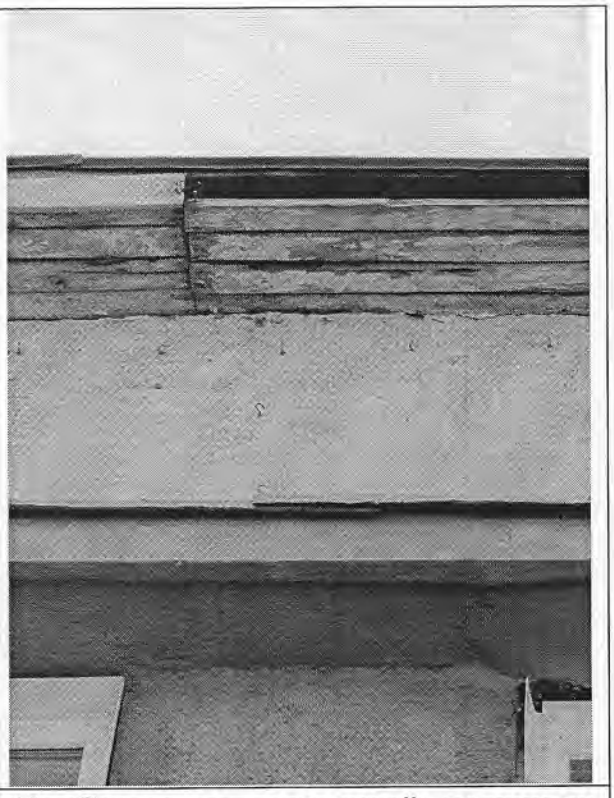

10. Состояние деревянной подшивки карниза 2-этажной части северо-восточного фасада.

11. Вид сохранившихся водосточных труб квадратного сечения на юго-западном (дворовом) фасаде. Слуховое окно.

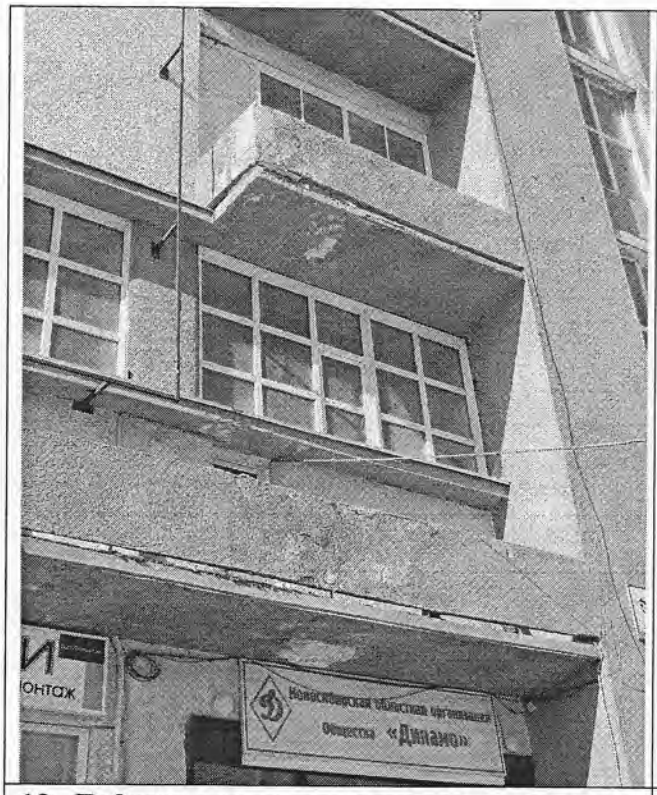

12. Дефекты отделочного слоя плит и ограждений балконов.

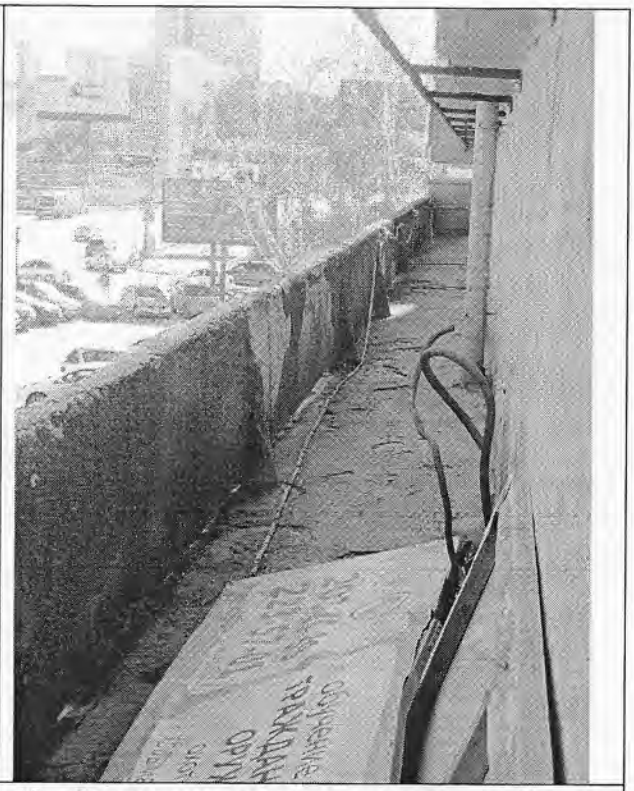

13. Состояние отделки внутренней стороны ограждения и плиты балкона.

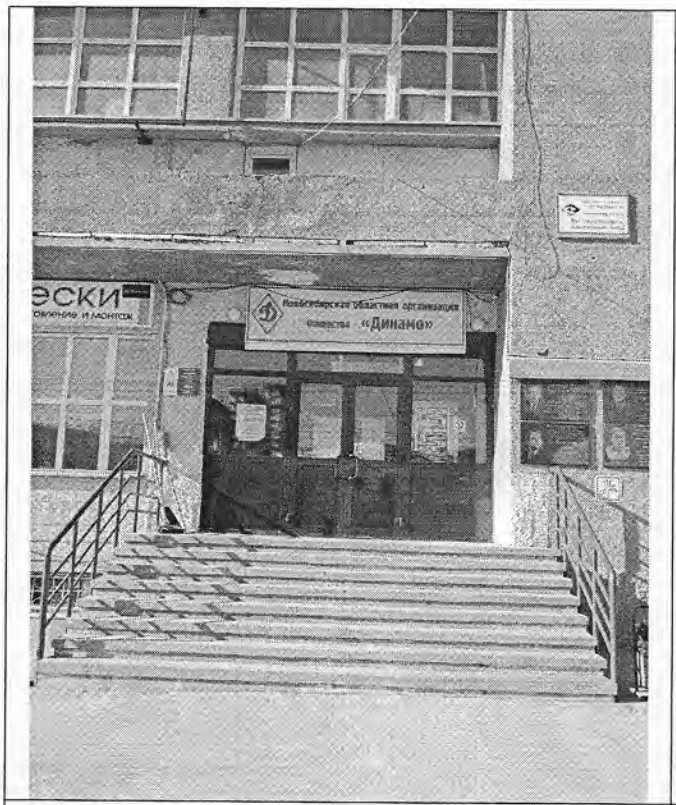

14. Оформление входа.

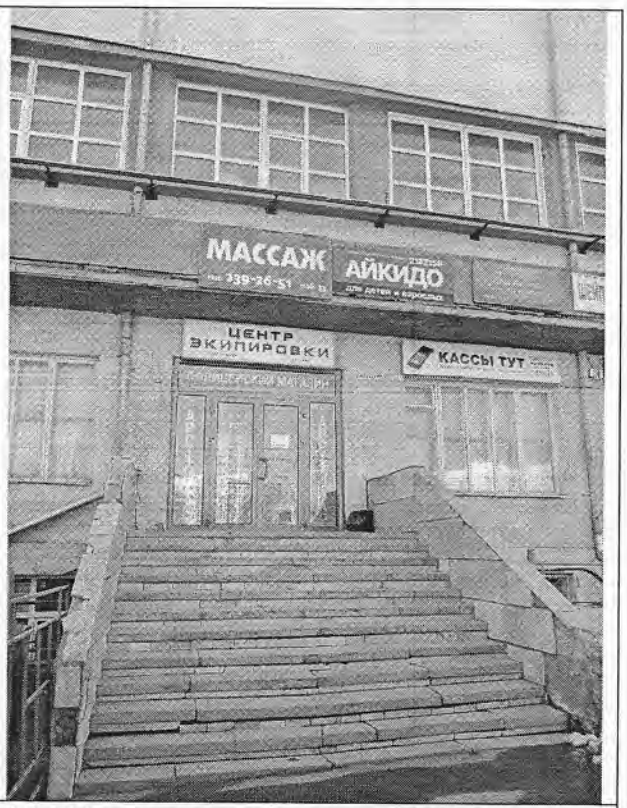

15. Оформление входа.

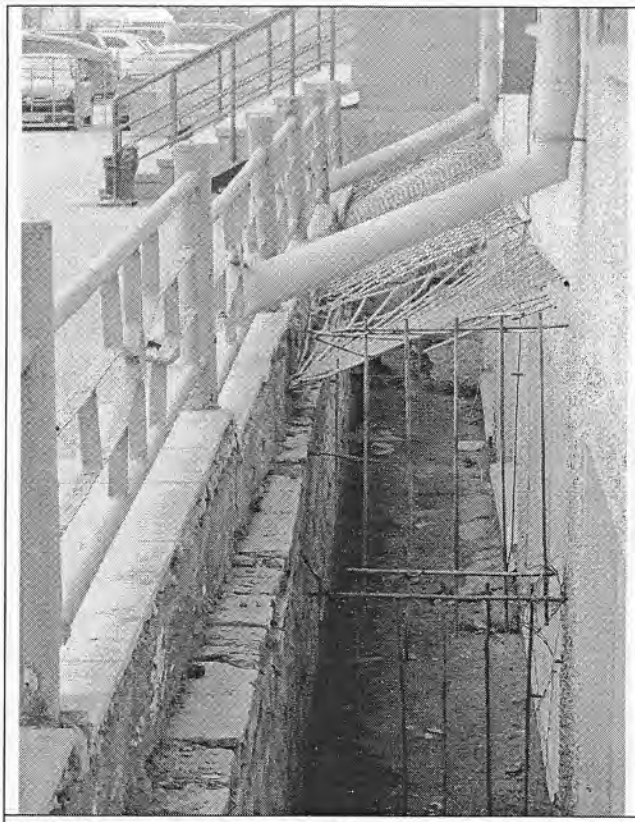

16. Вид светового приямка 2-этажной части здания со стороны северо-восточного фасада.

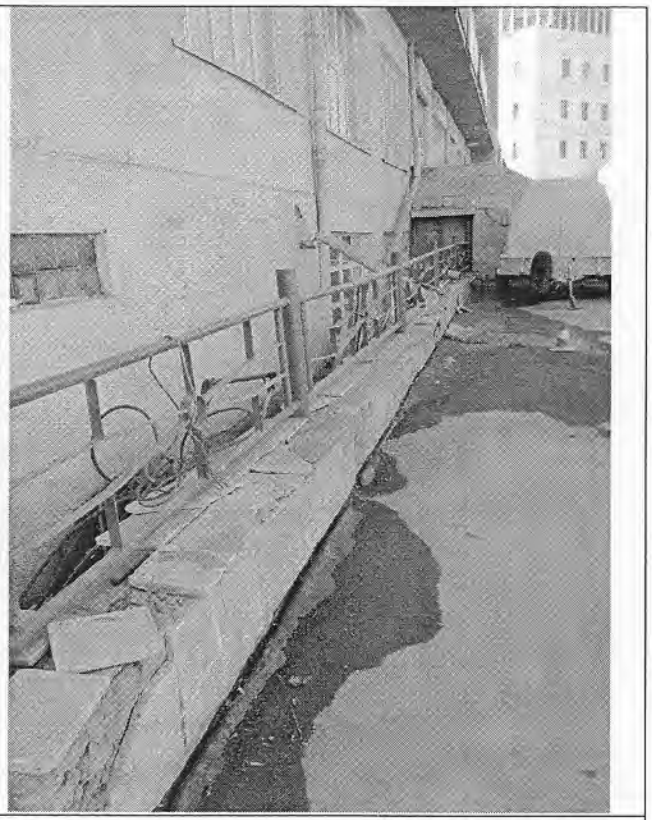

17. Разрушение отделки бортика светового приямка 3-этажной части здания со стороны северо-восточного фасада.

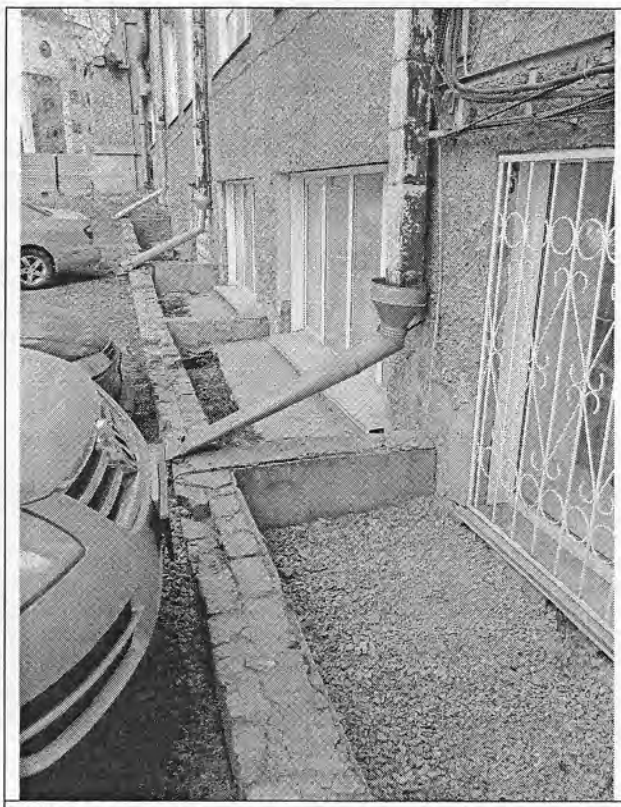

18. Приямки юго-западного (дворового) фасада

19. Информационная надпись.

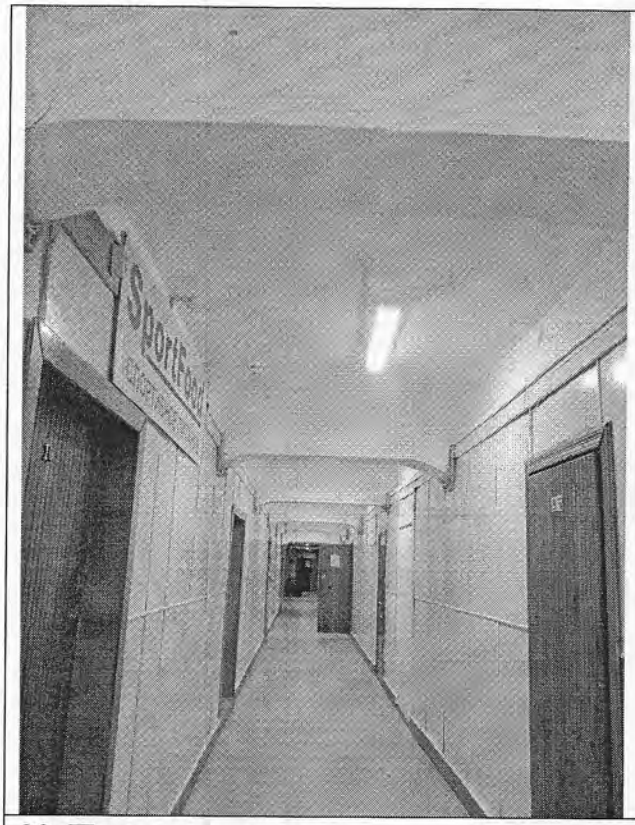

20. Перекрытие над подвалом.

21. Перекрытие над 2-м этажом.

22. Нарушение отделочного слоя стены помещения теплового узла в подвале.

23. Пол в коридоре и холле 1-ого этажа.

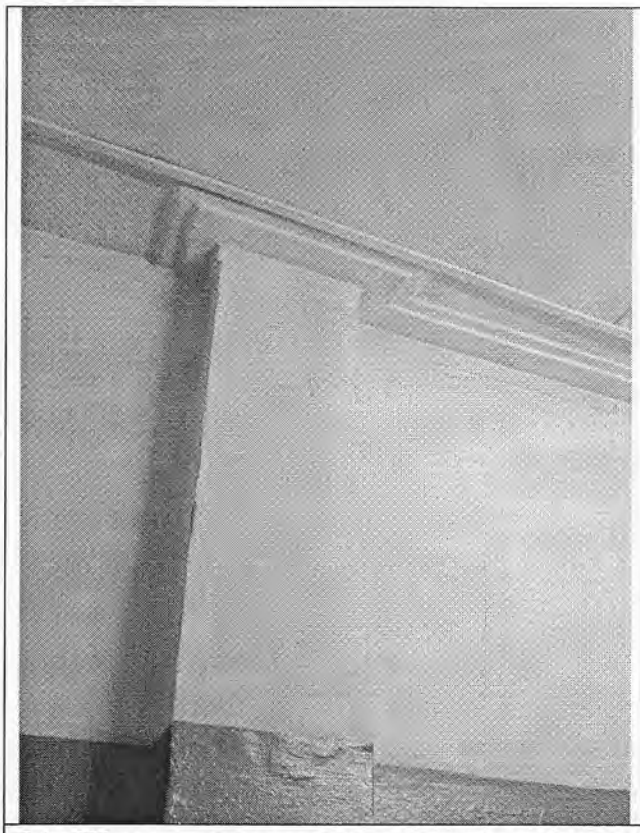

24. Штукатурная тяга на потолке в помещении 2-ого этажа. Фрагмент колонны.

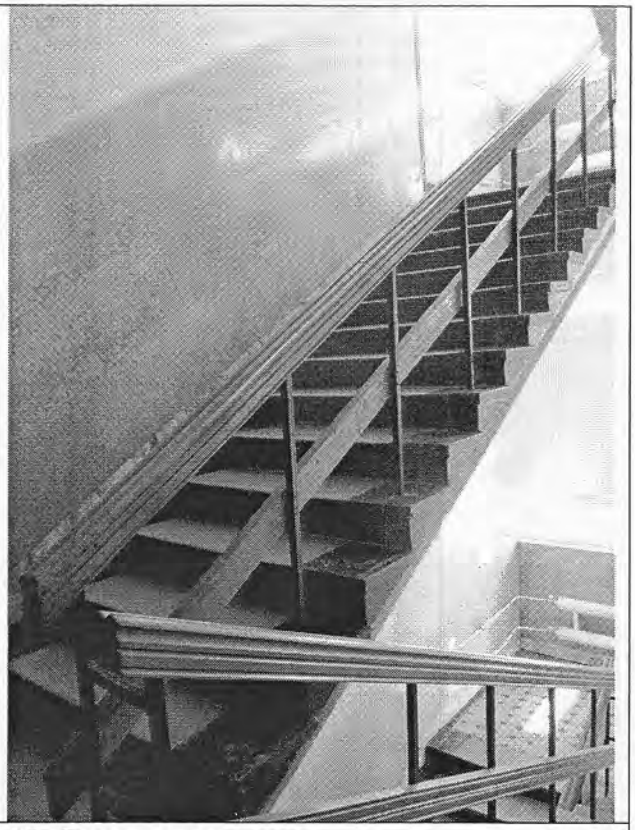

25. Одна из лестниц.

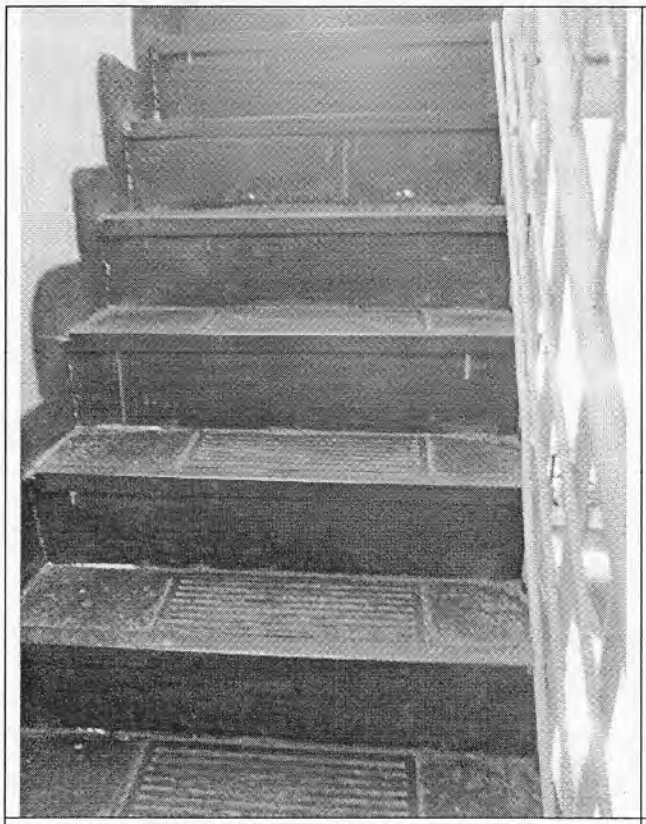

26. Лестничный марш из металла.

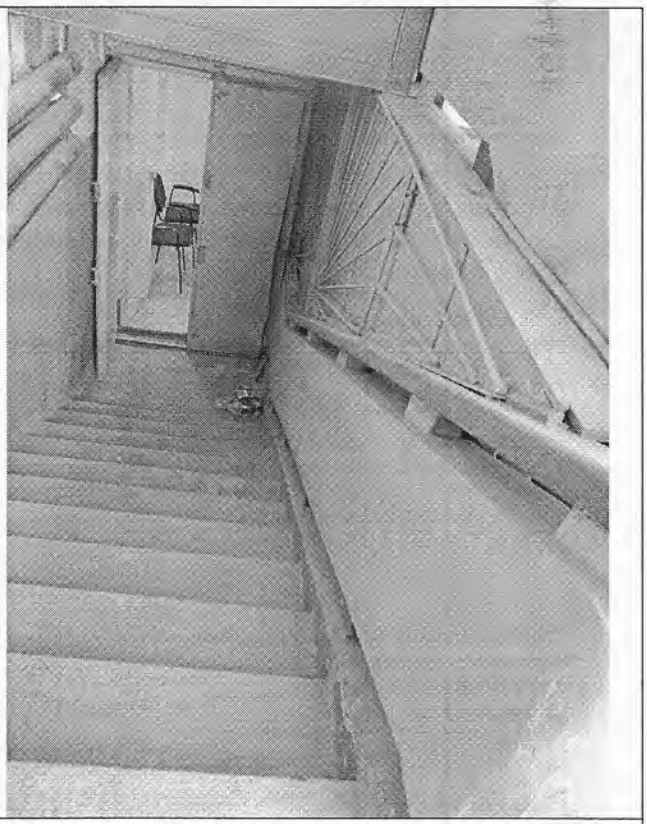

27. Верхний марш лестницы с сохранением первоначального ограждения в виде сплошного экрана.

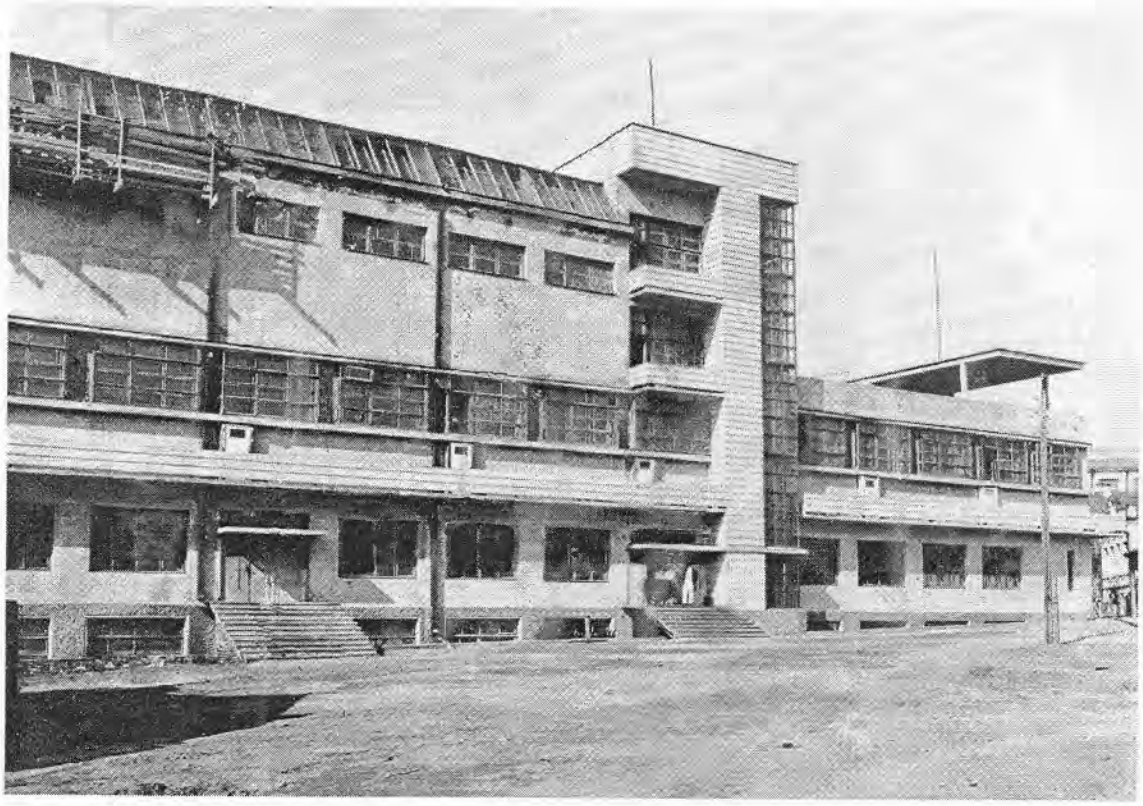

28. Фото 1934 года.

6. Наличие проектной документации (научно-исследовательской, изыскательской, проектной и технической), согласованной органом охраны объектов культурного наследия:

№№ п/п	Наименование документации	№ и дата согласования
1	Паспорт отделки фасадов (шифр 08-174), выполненный НПЦ	29.09.1997
2	Технический паспорт БТИ (по состоянию на 06.10.2006).	-
3	Научно-проектная документация «Воссоздание спортивного зала с приспособлением под современные функции ОКН «Спортивный клуб «Динамо»» (шифр 04-04-2014), выполненная ГАУ НСО НПЦ.	30.10.2015

7. Заключительные положения:

7.1. Настоящий акт технического состояния фиксирует состояние Памятника на дату его составления и подлежит переоформлению через 5 лет.

7.2. В случае изменения технического состояния, иных характеристик Памятника либо законодательства Российской Федерации настоящий акт технического состояния подлежит досрочному переоформлению.

7.3. Любые действия собственников или иных законных владельцев помещений в Памятнике, способные повлечь изменения особенностей Памятника (предмета охраны), не согласованные в установленном порядке, являются угрозой сохранности Памятника.

7.4. План работ по сохранению Памятника с указанием состава (видов) таких работ и сроков (периодичности) их проведения, а также требования к содержанию и использованию Памятника, направленные на недопущение ухудшения состояния Памятника и (или) изменения предмета охраны, определяются Инспекцией на основании настоящего акта технического состояния и доводятся до собственников и иных законных владельцев помещений в Памятнике.

Приложение: № 1. Поэтажные планы (5 листов).
№ 2. Схема утрат и поздних элементов на фасадах (3 листа).
№ 3. Фотофиксация элементов рекламы и вывесок (8 листов).

Представитель Инспекции: _____ Е.Г. Медведева

М.П.

Представители НПЦ: _____ Т.А. Артюкова

М.П.

_____ А.Э. Южанин

_____ О.В. Коссовская

Приложение № 1 к акту
технического состояния
от 28.06.2019

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

объекта культурного наследия, расположенного
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60
по состоянию на 06.10.2006

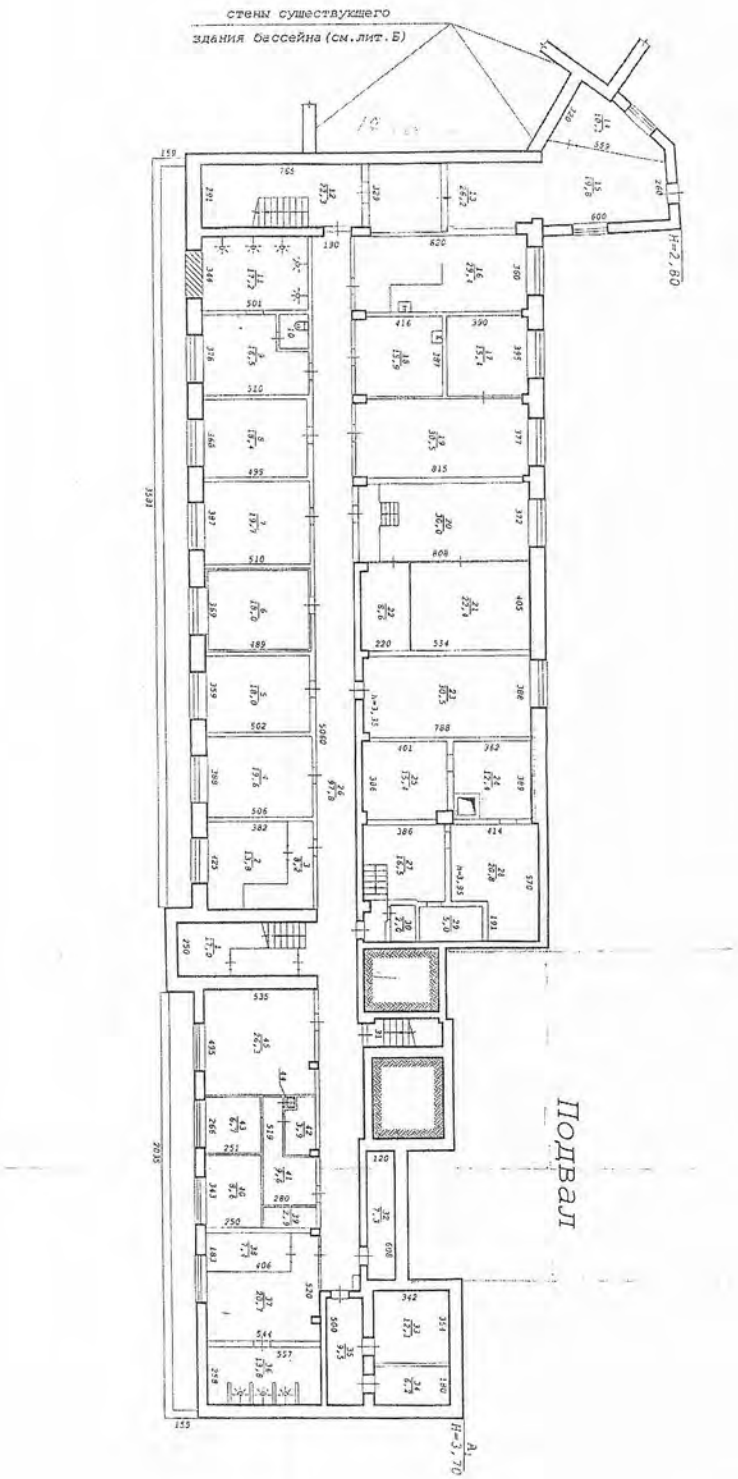

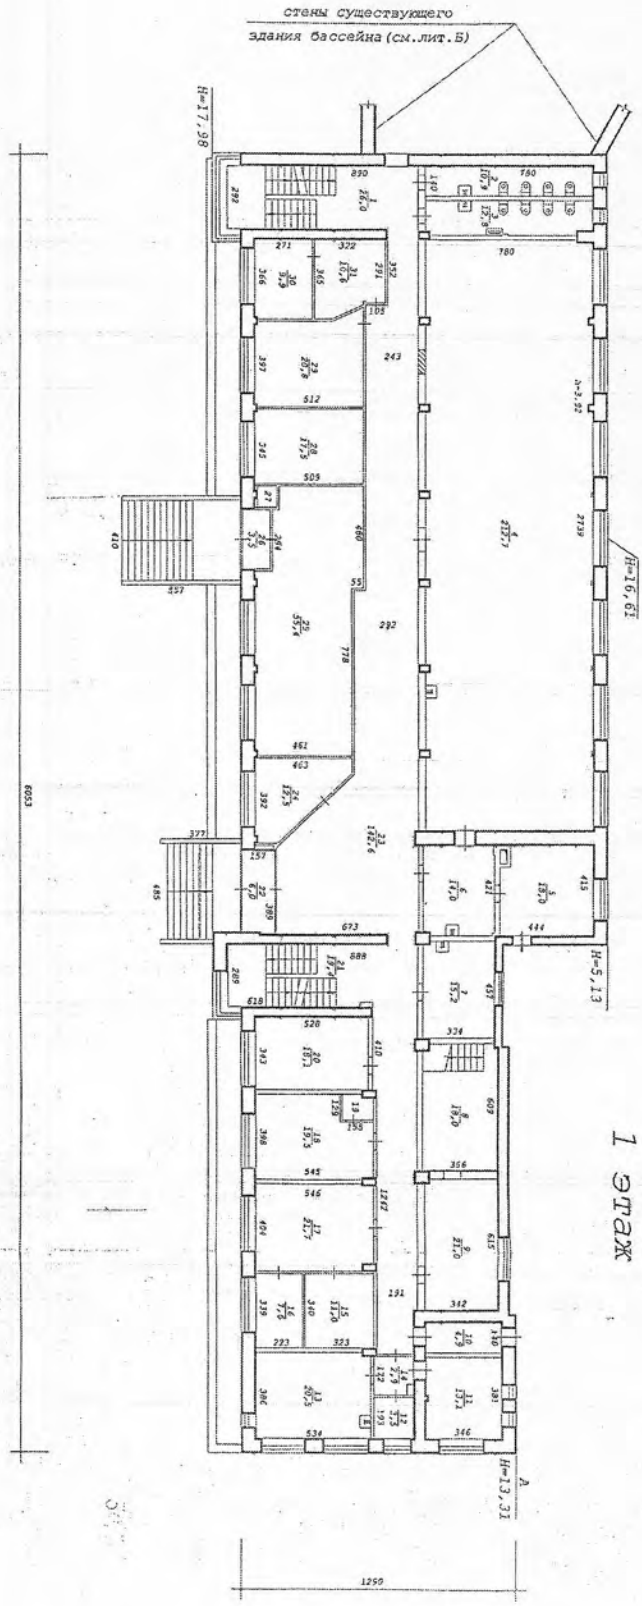
стены существующего
здания бассейна (см.лит.Б)
Н=17,98
Н=16,61
Н=5,13
Н=13,31
6053
1250
780
2739
673
1 этаж

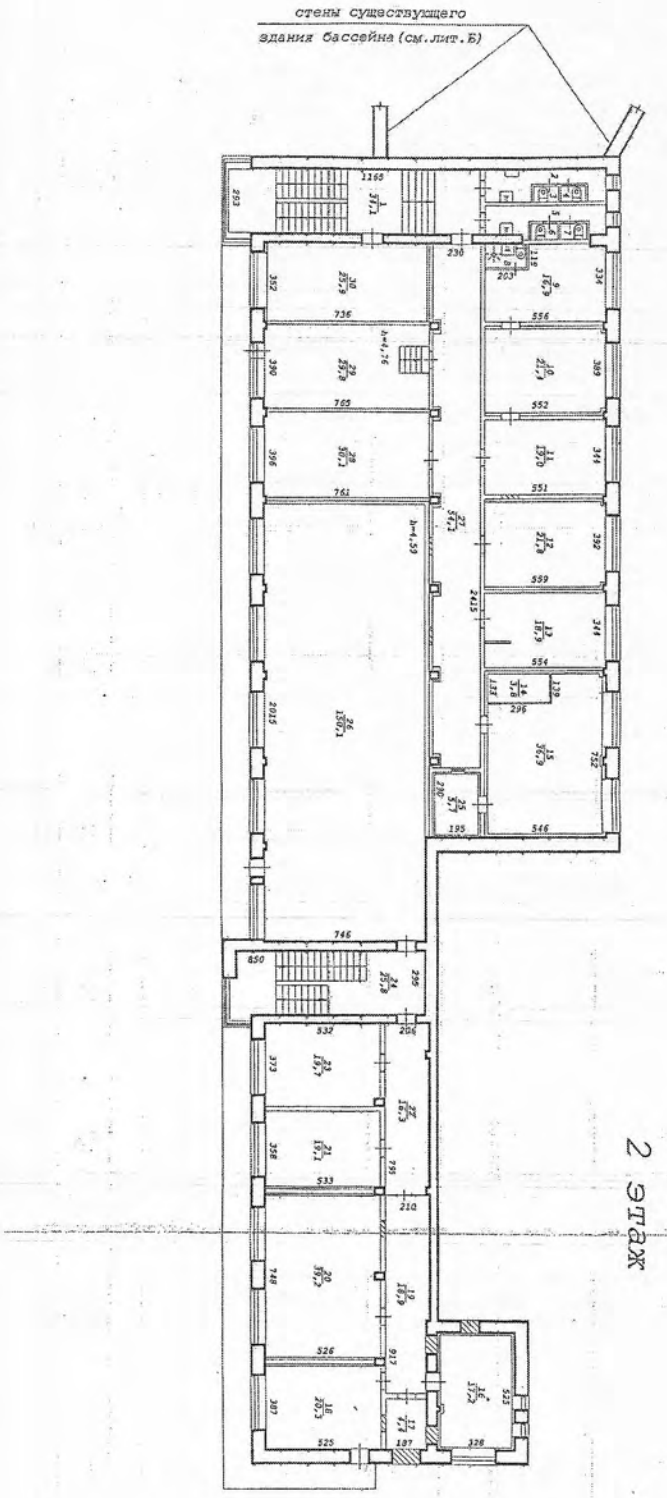
стены существующего
здания бассейна (см.лит.Б)
2 этаж

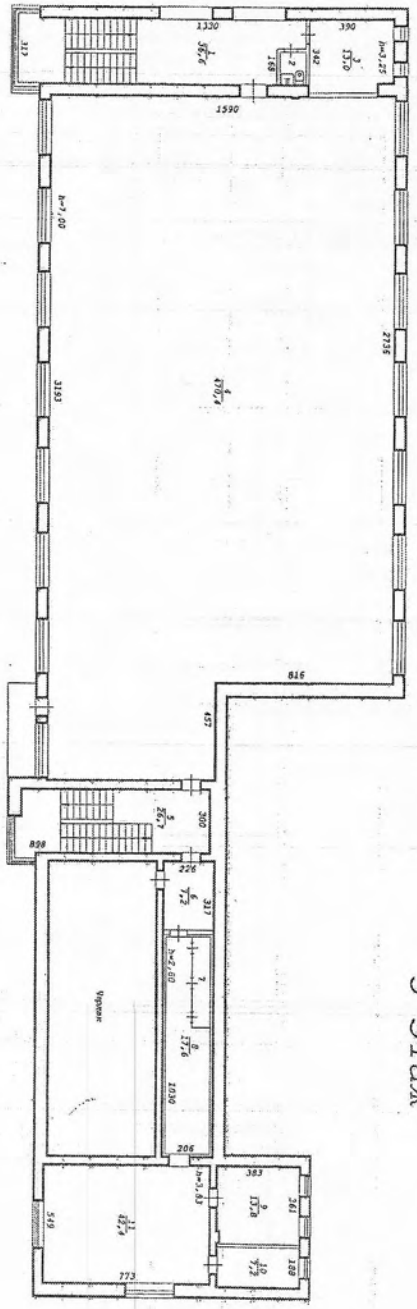
1330
390
1590
470,4
816
457
300
898
226
317
1090
206
383
241
519
773
139
Чердак

3 этаж

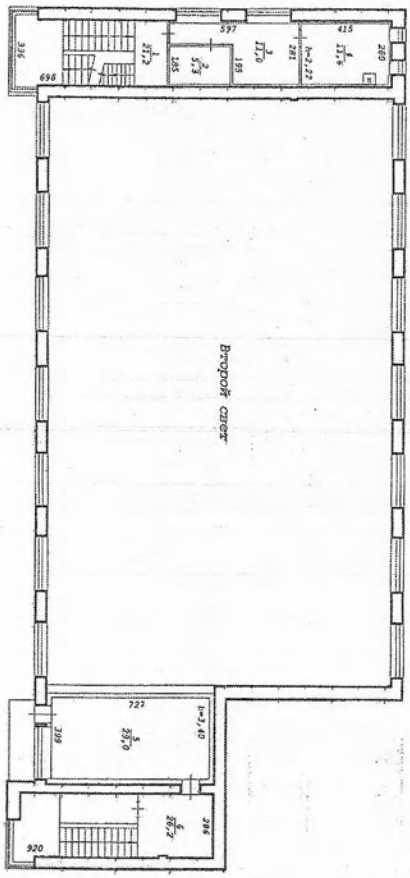
597
415
280
336
696
185
195
281
Второй склон
727
399
284
920

4 этаж

530
610
424
305
288
288

5 этаж

Приложение № 2 к
акту технического
состояния от 28.06.2019

СХЕМЫ
утрат и поздних элементов на фасадах объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60

Схема 1. Левая часть северо-восточного фасада.

Схема 2. Правая часть северо-восточного (главного) фасада.

Схема 3. Правая часть юго-западного фасада.

Схема 4. Левая часть юго-западного фасада.

Условные обозначения:

- поздние наслоения;

- размещение наружных блоков кондиционеров, материалы согласования которых в архиве НПЦ отсутствуют.

Выполнила: Коссовская О.В.

Приложение № 3
к акту технического состояния
от 28.06.2019

ФОТОФИКСАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ВЫВЕСОК

на объекте культурного наследия, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60

С 20.03.2015 г. согласно п.1 ст. 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не допускается размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях.

Фото 1. Северо-восточный (главный) фасад.

Фото 2. Левая часть северо-восточного (главного) фасада.

Фото 3. Фрагмент фото 2.

Фото 4. Фрагмент фото 2.

Фото 5. Фрагмент фото 2.

Фото 6. Фрагмент фото 2.

Фото 7. Фрагмент фото 2.

Фото 8. Фрагмент фото 2.

Фото 9. Фрагмент фото 2.

Фото 10. Фрагмент фото 2.

Фото 11. Фрагмент фото 2.

Фото 12. Фрагмент фото 2.

Фото 13. Фрагмент фото 2.

Фото 14. Правая часть северо-восточного (главного) фасада.

Фото 15. Фрагмент фото 14.

Фото 16. Фрагмент фото 14.

Фото 17. Фрагмент фото 14.

Фото 18. Фрагмент фото 14.

Фото 19. Фрагмент фото 14.

Фотофиксация выполнена Коссовской О.В.